


# نوع انجاماد/ذوب عرض ۷۲ در ارتفاع ۳۶ استاندارد DIN ویژگی ها:

- \* قابلیت کنترل ON/OFF
- \* مشخصات ورودی-مشخصات پایه: NTC (ترمیستور)، اختیاری: RTD (DPT100)
- \* رنج نمایش دما: نوع سنسور NTC: منفی ۴۰ تا ۹۹.۹ درجه سانتی گراد (-۴۰ تا ۲۱۲ درجه فارنهایت)
- \* نوع سنسور PTC: منفی ۹۹.۹ تا ۹۹.۹ درجه سانتی گراد (۱۴۸ تا ۲۱۲ درجه فارنهایت)
- \* ساپورت فانکشن های تاخیری مختلف به منظور فانکشن انتخاب دستی و اتوماتیک انجاماد و ذوب، حداقل زمان وصل، تاخیر خاتمه ذوب و تاخیر عملکرد فن اوپراتور
- \* فانکشن اصلاح ورودی
- \* قابلیت تنظیم پریوود عملکرد به منظور محافظت از کمپرسور هنگام بروز خطأ.

**!** لطفاً پیش از استفاده دقیق احتیاط به منظور اینمی خود را مطالعه نمایید.



## اطلاعات سفارش:

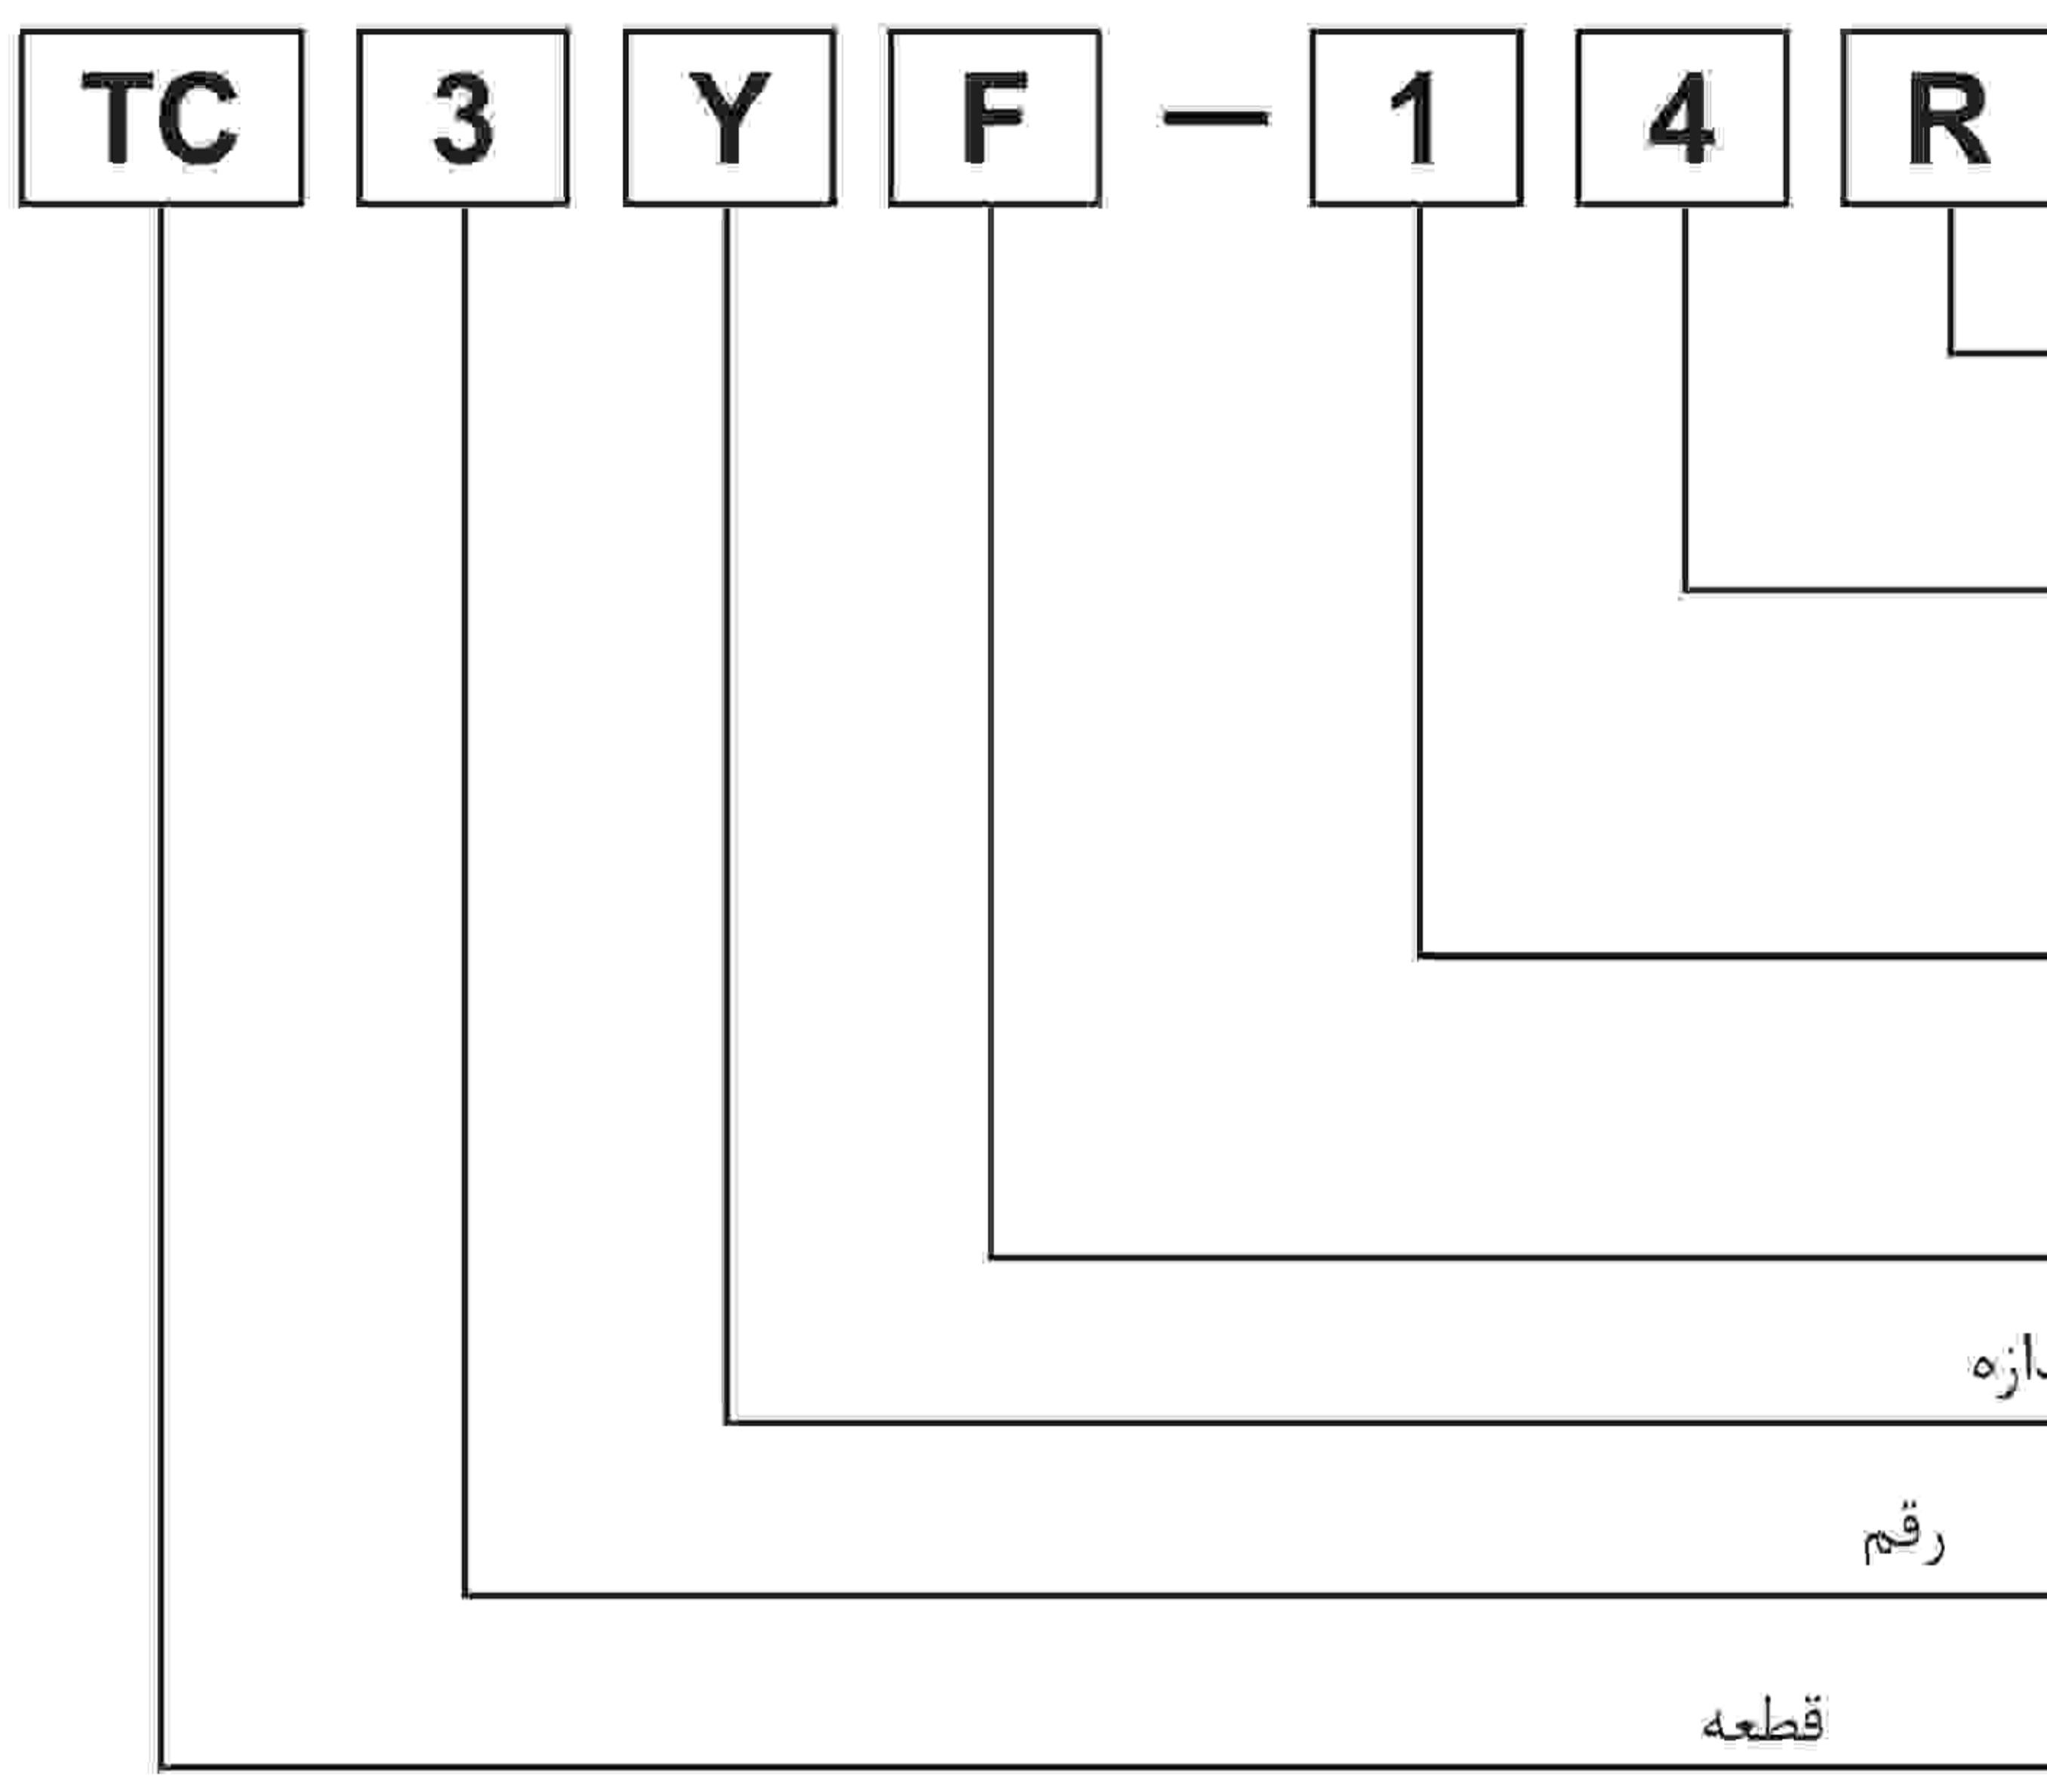

خروجی کنترلی

منبع تغذیه

نوع خروجی کنترلی

مد کنترل

اندازه

رقم

قطعه

R	خروجی رله
1	12-24VDC
4	100-240VAC 50/60Hz
1	خروجی کمپرسور
2	خروجی کمپرسور+خروجی ذوب
3	خروجی کمپرسور+ذوب+اوپراتور
F	کنترل انجاماد
Y	DIN W72×H36mm
3	(رقم ۳۹۹۹)
TC	کنترلر دما



مدل	TC3YF-11R <sup>※1</sup>	TC3YF-14R <sup>※1</sup>	TC3YF-21R	TC3YF-24R	TC3YF-31R	TC3YF-34R
منبع تغذیه	12-24VDC	100-240VAC 50/60Hz	12-24VDC	100-240VAC 50/60Hz	12-24VDC	100-240VAC 50/60Hz
رنج ولتاژ مجاز	۹۰ تا ۱۱۰ درصد ولتاژ نامی					
صرف توان	حداکثر ۸ وات	حداکثر ۴ وات	حداکثر ۸ وات	حداکثر ۴ وات	حداکثر ۸ وات	حداکثر ۴ وات
نوع نمایشگر	LED سون سگمنت(قرمز)					
سایز کاراکتر	۷.۴ میلیمتر					
رنج نمایش	NTC: منفی ۴۰ تا ۹۹.۹ درجه سانتی گراد (-۴۰ تا ۲۱۲ درجه فارنهایت)-PTC: منفی ۹۹.۹ تا ۹۹.۹ درجه سانتی گراد (۱۴۸ تا ۲۱۲ درجه فارنهایت)					
دقت نمایشگر	۰.۵٪	۰.۵٪	۰.۵٪	۰.۵٪	۰.۵٪	۰.۵٪
پریوود نمونه برداری						
سنسور ورودی <sup>(※2)</sup>	DPt100: ترمیستور، RTD: سنسور NTC					
مقاومت خط ورودی	حداکثر مقاومت خط مجاز: ۵ اهم برای هر سیم					
متدهای کنترل	کنترل ON/OFF (تنظیم حساسیت ۵٪ تا ۵۰ درجه سانتی گراد، ۲ تا ۵۰ درجه فارنهایت متغیر است)					
خروجی کنترلی	خروجی کمپرسور (250VAC, 5A, 1a) (250VAC, 5A, 1a)	خروجی کمپرسور (250VAC, 5A, 1a) (250VAC, 10A, 1a)	خروجی کمپرسور (250VAC, 5A, 1a) (250VAC, 10A, 1a)	خروجی کمپرسور (250VAC, 5A, 1a) (250VAC, 10A, 1a)	خروجی کمپرسور (250VAC, 5A, 1a) (250VAC, 10A, 1a)	خروجی کمپرسور (250VAC, 5A, 1a) (250VAC, 10A, 1a)
حافظت حافظه	تقریباً ۱۰ سال (در صورت استفاده از حافظه نیمه هادی غیر فرار)					
مقاومت غایقی	۱۰۰ مگا اهم (با تست مگر ۵۰۰VDC)					
تحمل دی الکتریک	۲۰۰ ولت متناوب ۵۰/۶۰ هرتز به مدت ۱ دقیقه (بین ترمینال ورودی و ترمینال منبع تغذیه)					
مقاومت در برابر نویز	نویز مربعی با دامنه مثبت و منفی ۲ کیلو ولت با عرض پالس ۱ میکروثانیه به وسیله دستگاه شبیه ساز نویز					
سیکل عمر رله	مکانیکی: حداقل ۲۰ میلیون بار کارکرد، الکتریکی: حداقل ۵۰ هزار بار کارکرد (۲۵۰VAC, 5A, بار اهمی)	مکانیکی: حداقل ۲۰ میلیون بار کارکرد، الکتریکی: حداقل ۱۰۰ هزار بار کارکرد (۲۵۰VAC, 10A, بار اهمی)	مکانیکی: حداقل ۲۰ میلیون بار کارکرد، الکتریکی: حداقل ۵۰ هزار بار کارکرد (۲۵۰VAC, 5A, بار اهمی)	مکانیکی: حداقل ۲۰ میلیون بار کارکرد، الکتریکی: حداقل ۵۰ هزار بار کارکرد (۲۵۰VAC, 10A, بار اهمی)	مکانیکی: حداقل ۲۰ میلیون بار کارکرد، الکتریکی: حداقل ۵۰ هزار بار کارکرد (۲۵۰VAC, 5A, بار اهمی)	مکانیکی: حداقل ۲۰ میلیون بار کارکرد، الکتریکی: حداقل ۵۰ هزار بار کارکرد (۲۵۰VAC, 10A, بار اهمی)
لرزش	۰.۷۵ میلی متر در فرکانس بین ۵ تا ۵۵ هرتز در راستای محورهای X, Y, Z به مدت ۲ ساعت	۰.۵ میلی متر در فرکانس بین ۵ تا ۵۵ هرتز در راستای محورهای X, Y, Z به مدت ۱۰ دقیقه				
محیط	دما محیط ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد - انبار: -۲۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد	رطوبت محیط ۳۵ تا ۸۵ درصد - انبار: رطوبت ۳۵ تا ۸۵ درصد				
ساختار حفاظتی	IP65					
تائیدیه	—	—	—	—	—	—
وزن دستگاه	قریباً ۱۴۳ گرم					

(۱) فانکشن ذوب وجود ندارد. (۲) نوع RTD قابل تغییر است. (DPT100) \* مقاومت غایقی در شرایط عاری از چگالش و یخ زدگی محاسبه شده است.

(A)	سنسورهای نوری
(B)	فیبر نوری
(C)	سنسورهای محیط ادرا
(D)	سنسورهای مجاورتی
(E)	سنسورهای فشار
(F)	انکودرهای جرخشی
(G)	کانکتورها / سوکت ها
(H)	کنترلرهای دما
(I)	/SSR کنترل کننده های توان
(J)	شمارنده ها
(K)	تایмер ها
(L)	پنل های اندازه گیری
(M)	اندازه گیرهای دور/سرعت/پالس
(N)	نمایشگرها
(O)	کنترل کننده حسگر
(P)	منابع تغذیه سویچینگ
(Q)	موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R)	پنل های منطقی / گرافیکی
(S)	تجهیزات شبکه فیلد
(T)	ترم افزار



نصب:

## اتصالات:

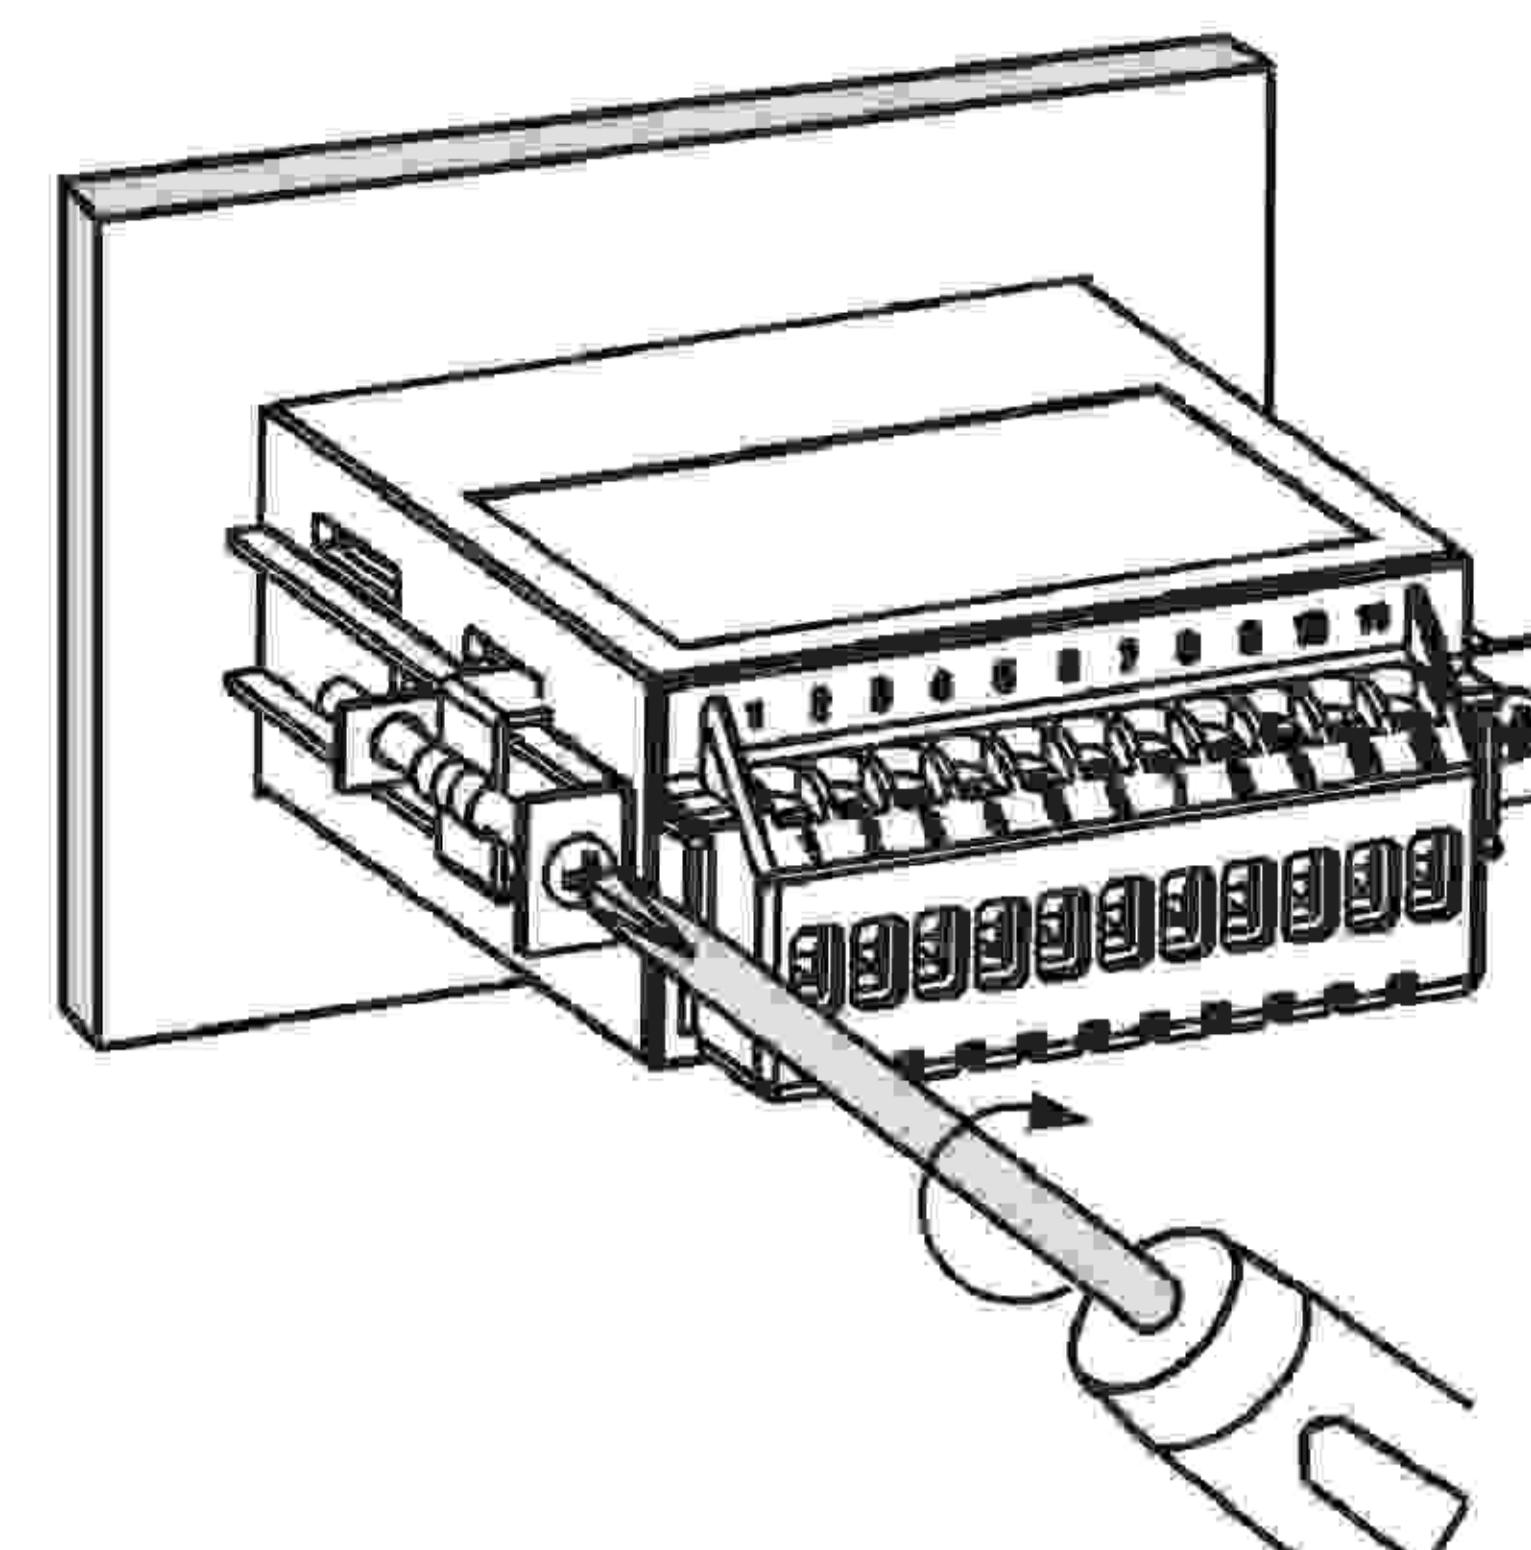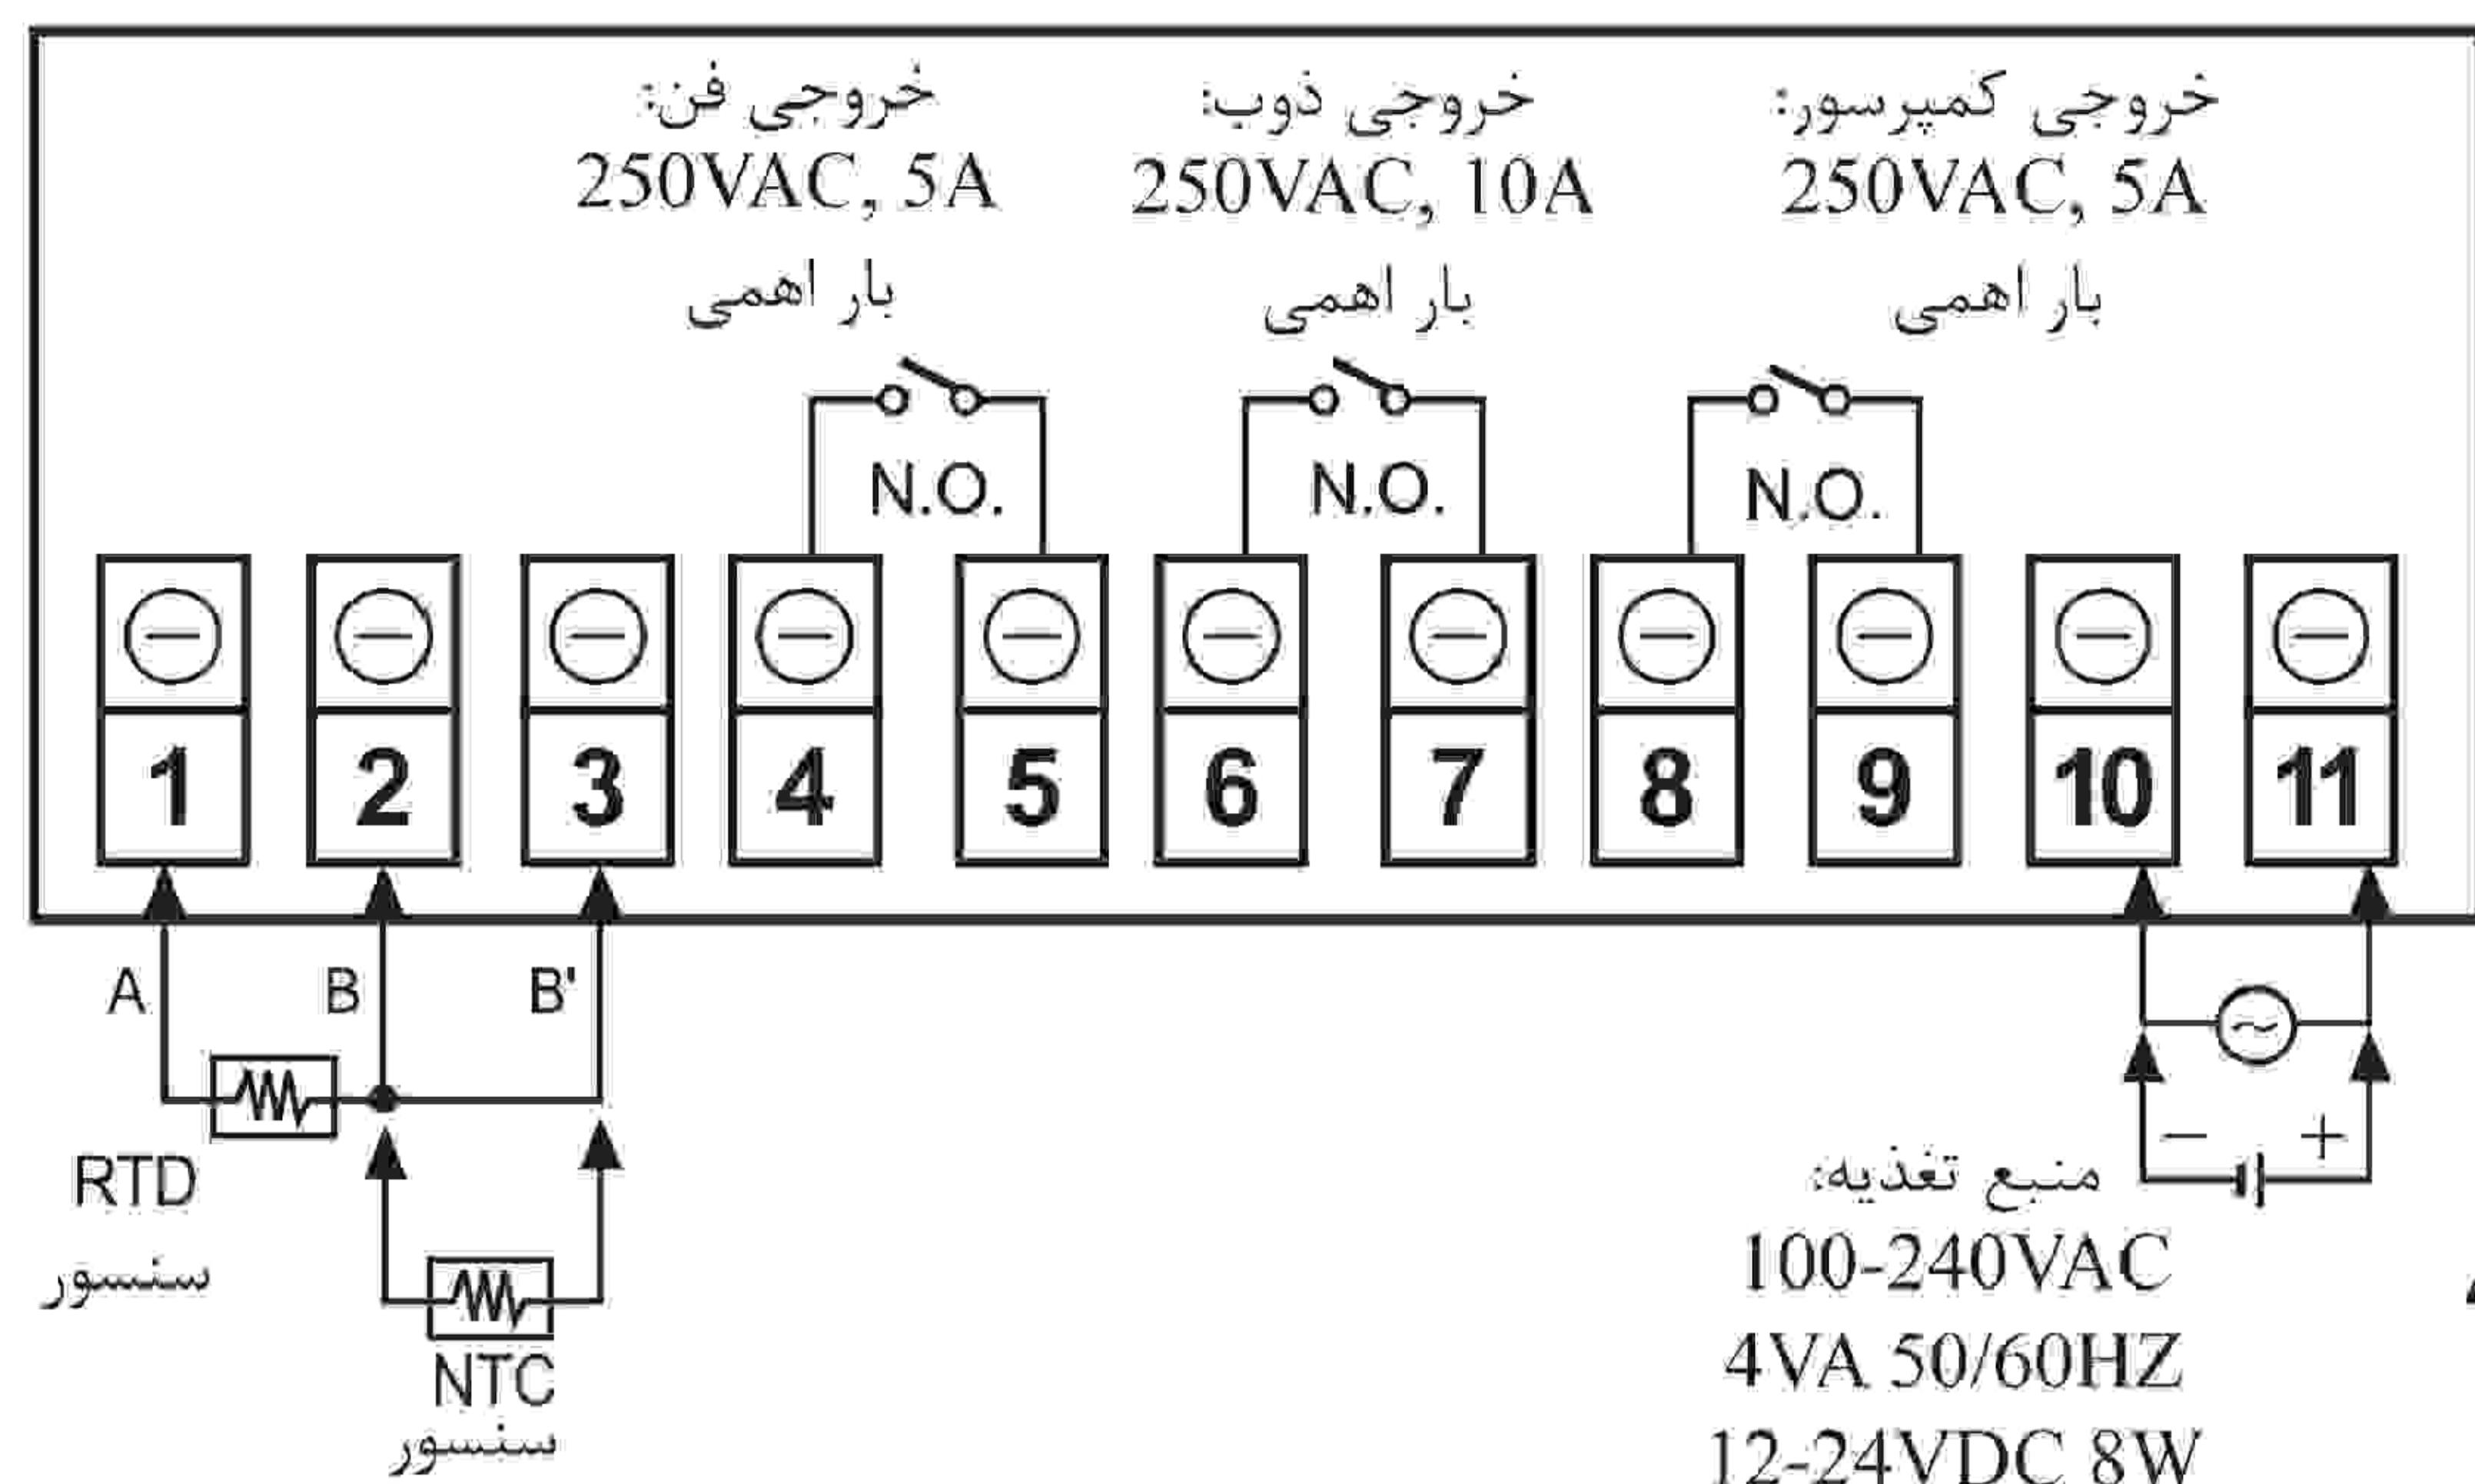


\* آین دستگاه را روی یک پنل نصب نموده و گیره ها مشابه شکل بالا با فشار دادن با ابزار، سفت کنید.

(واحد: میلیمتر)

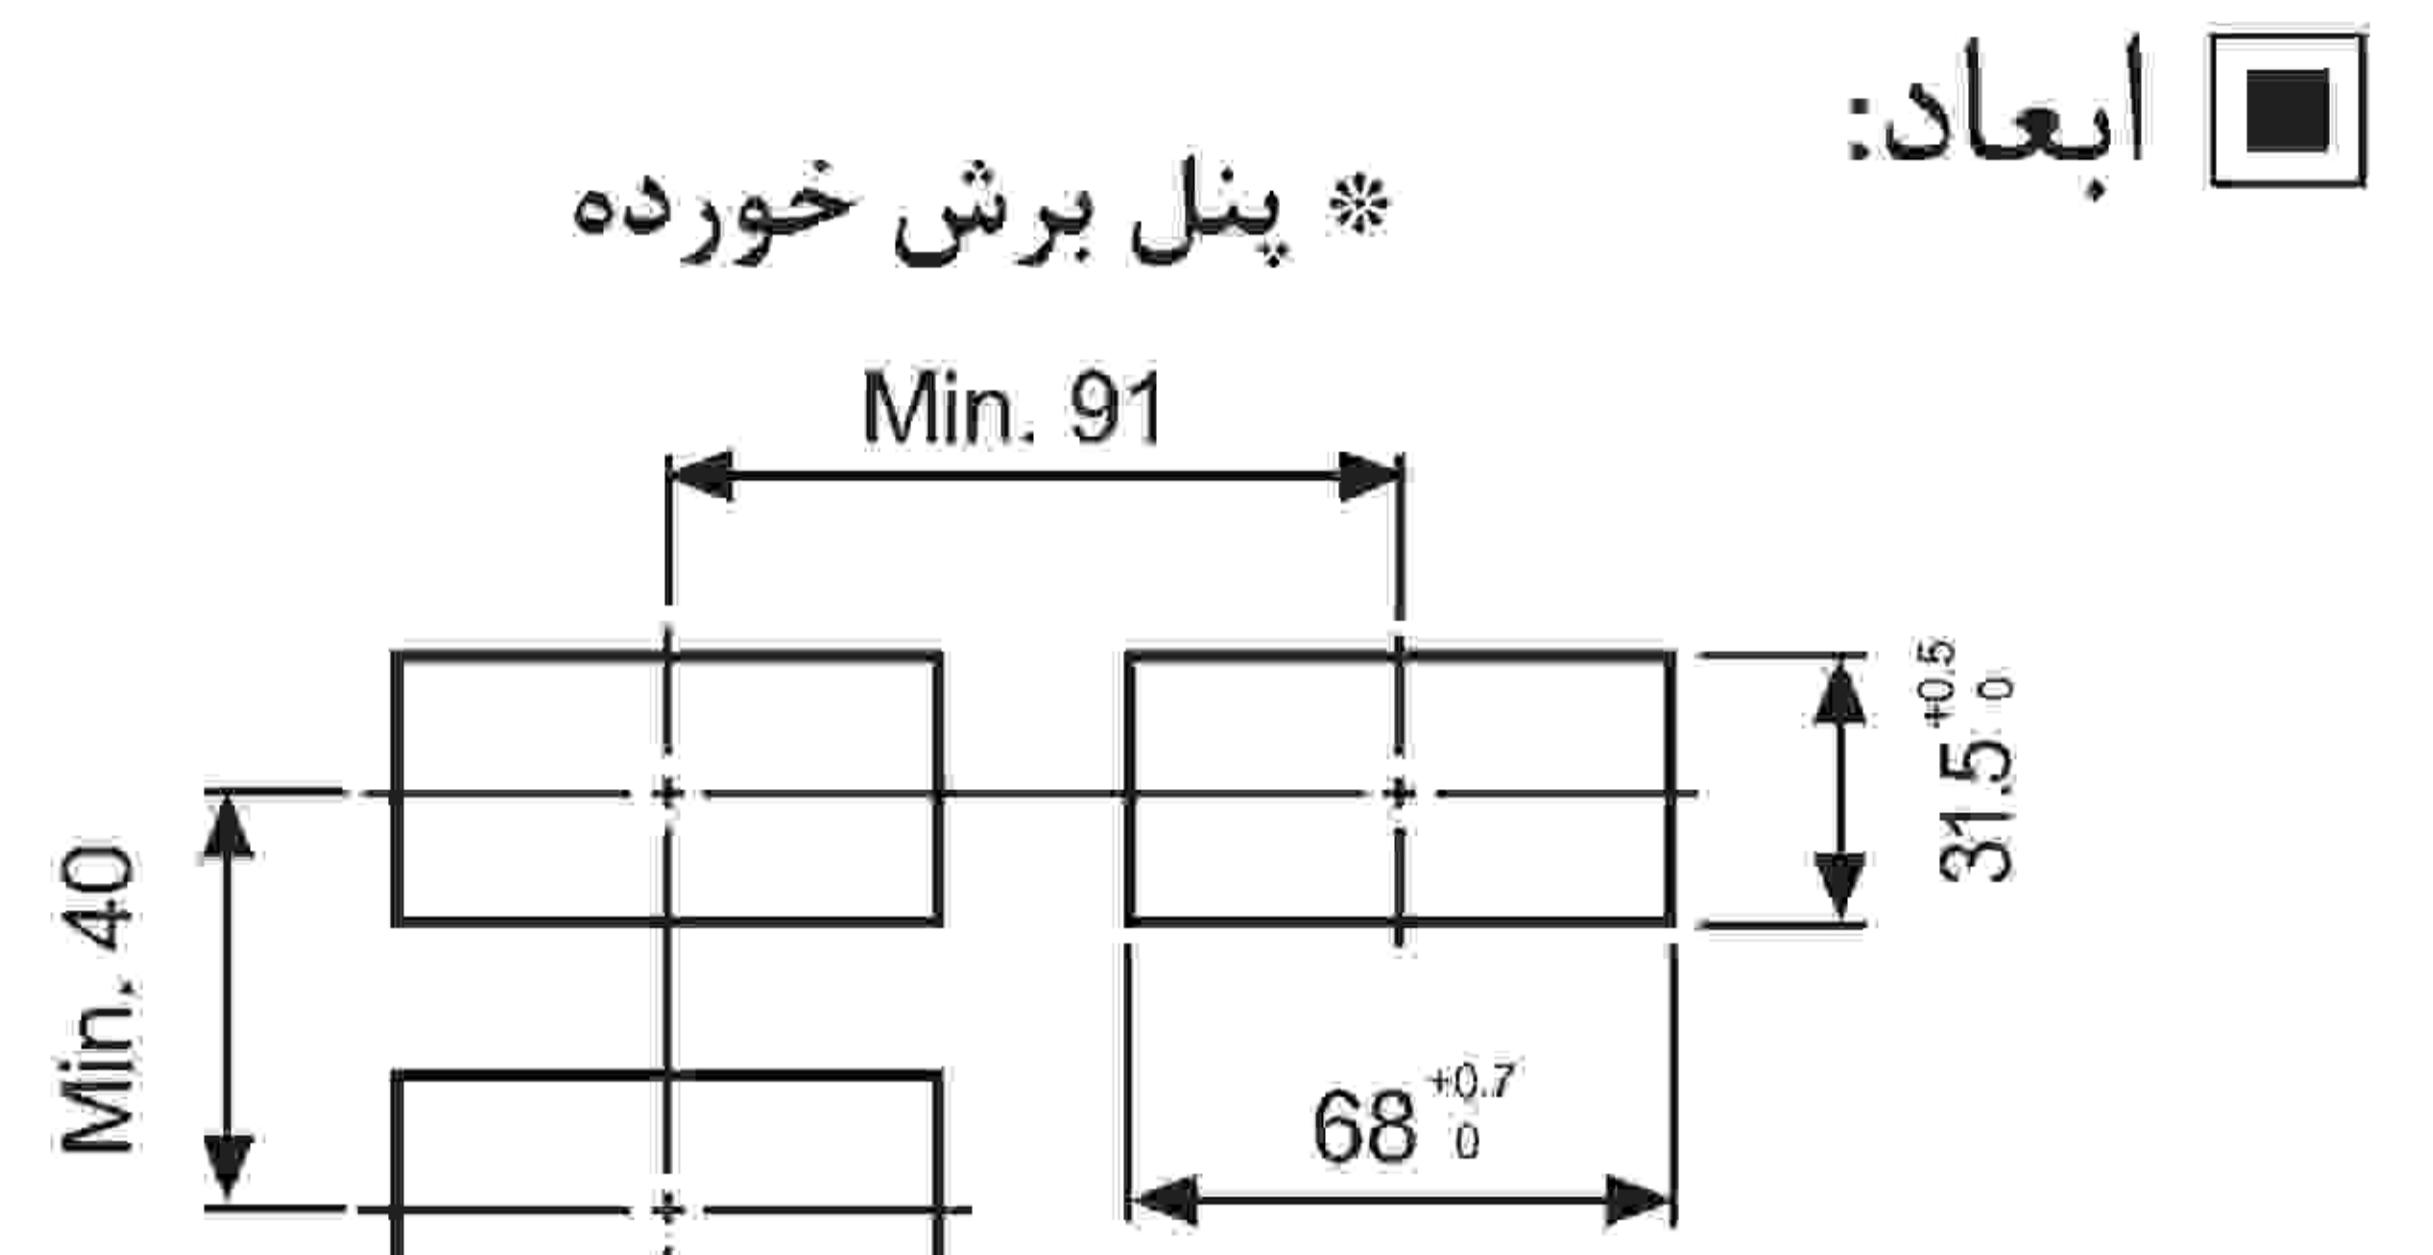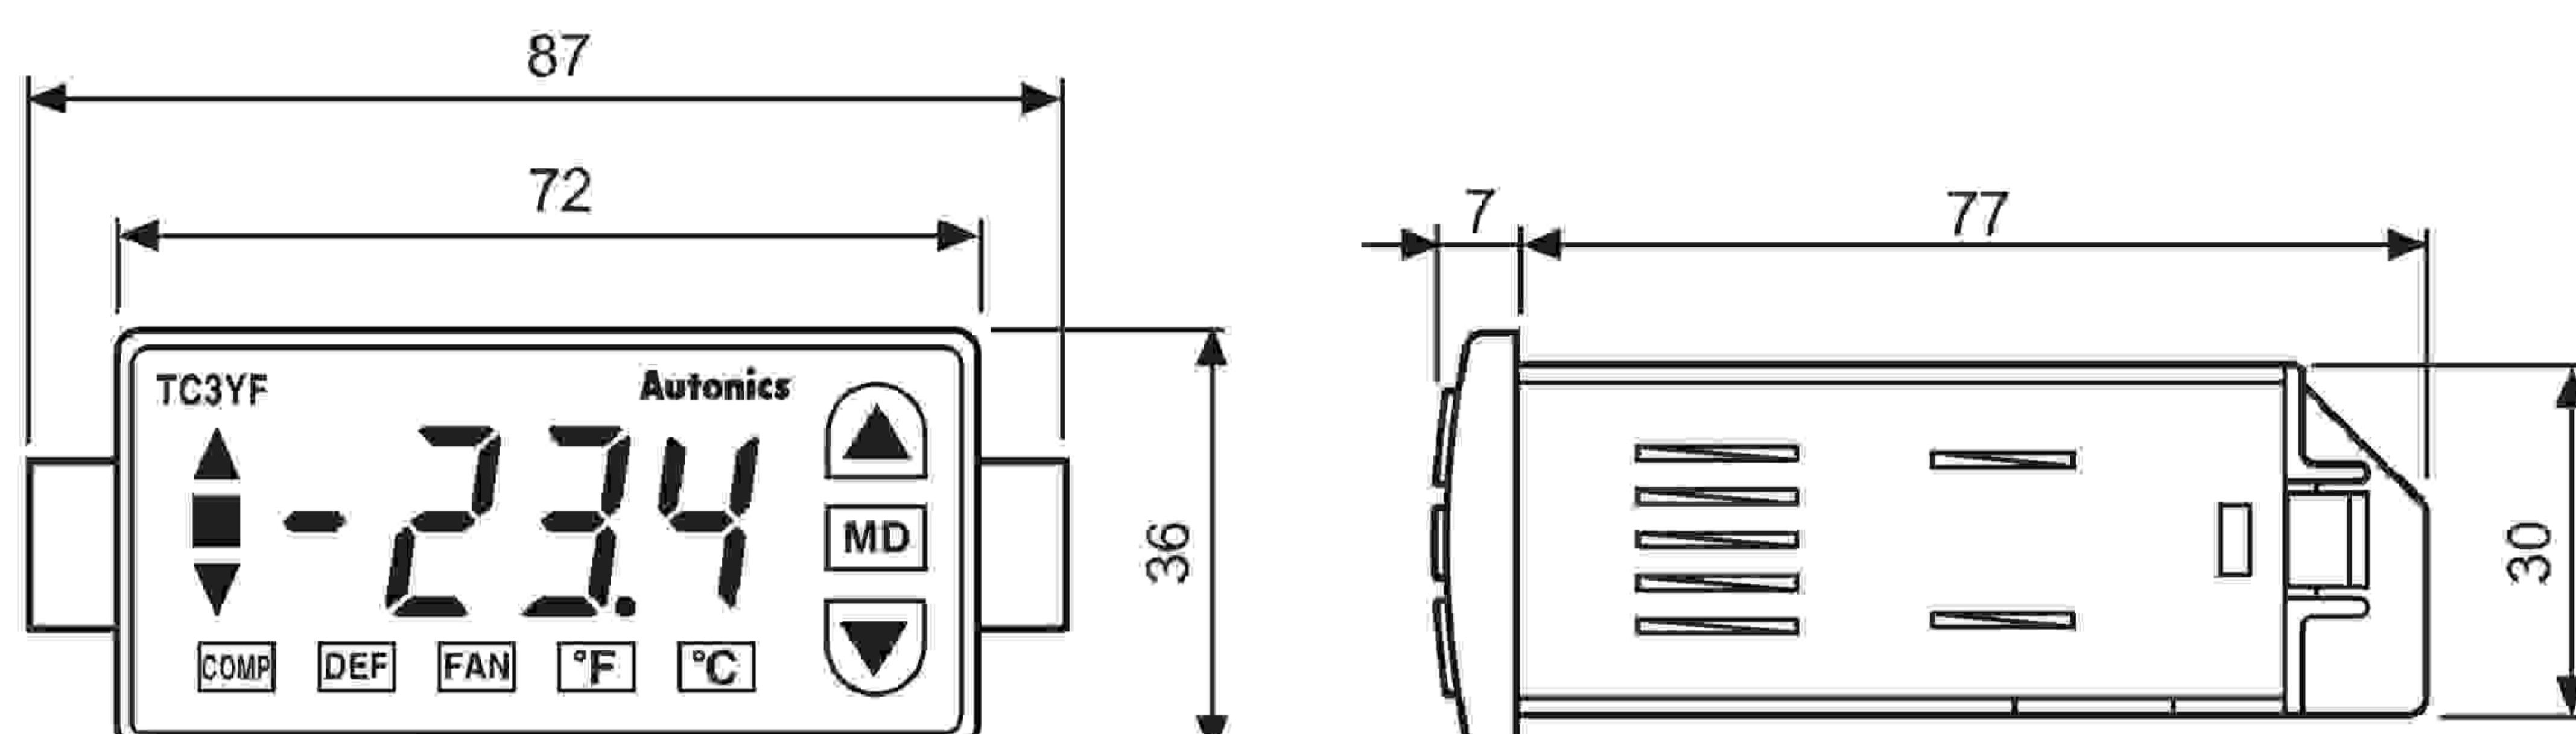

## تشریح دستگاه:

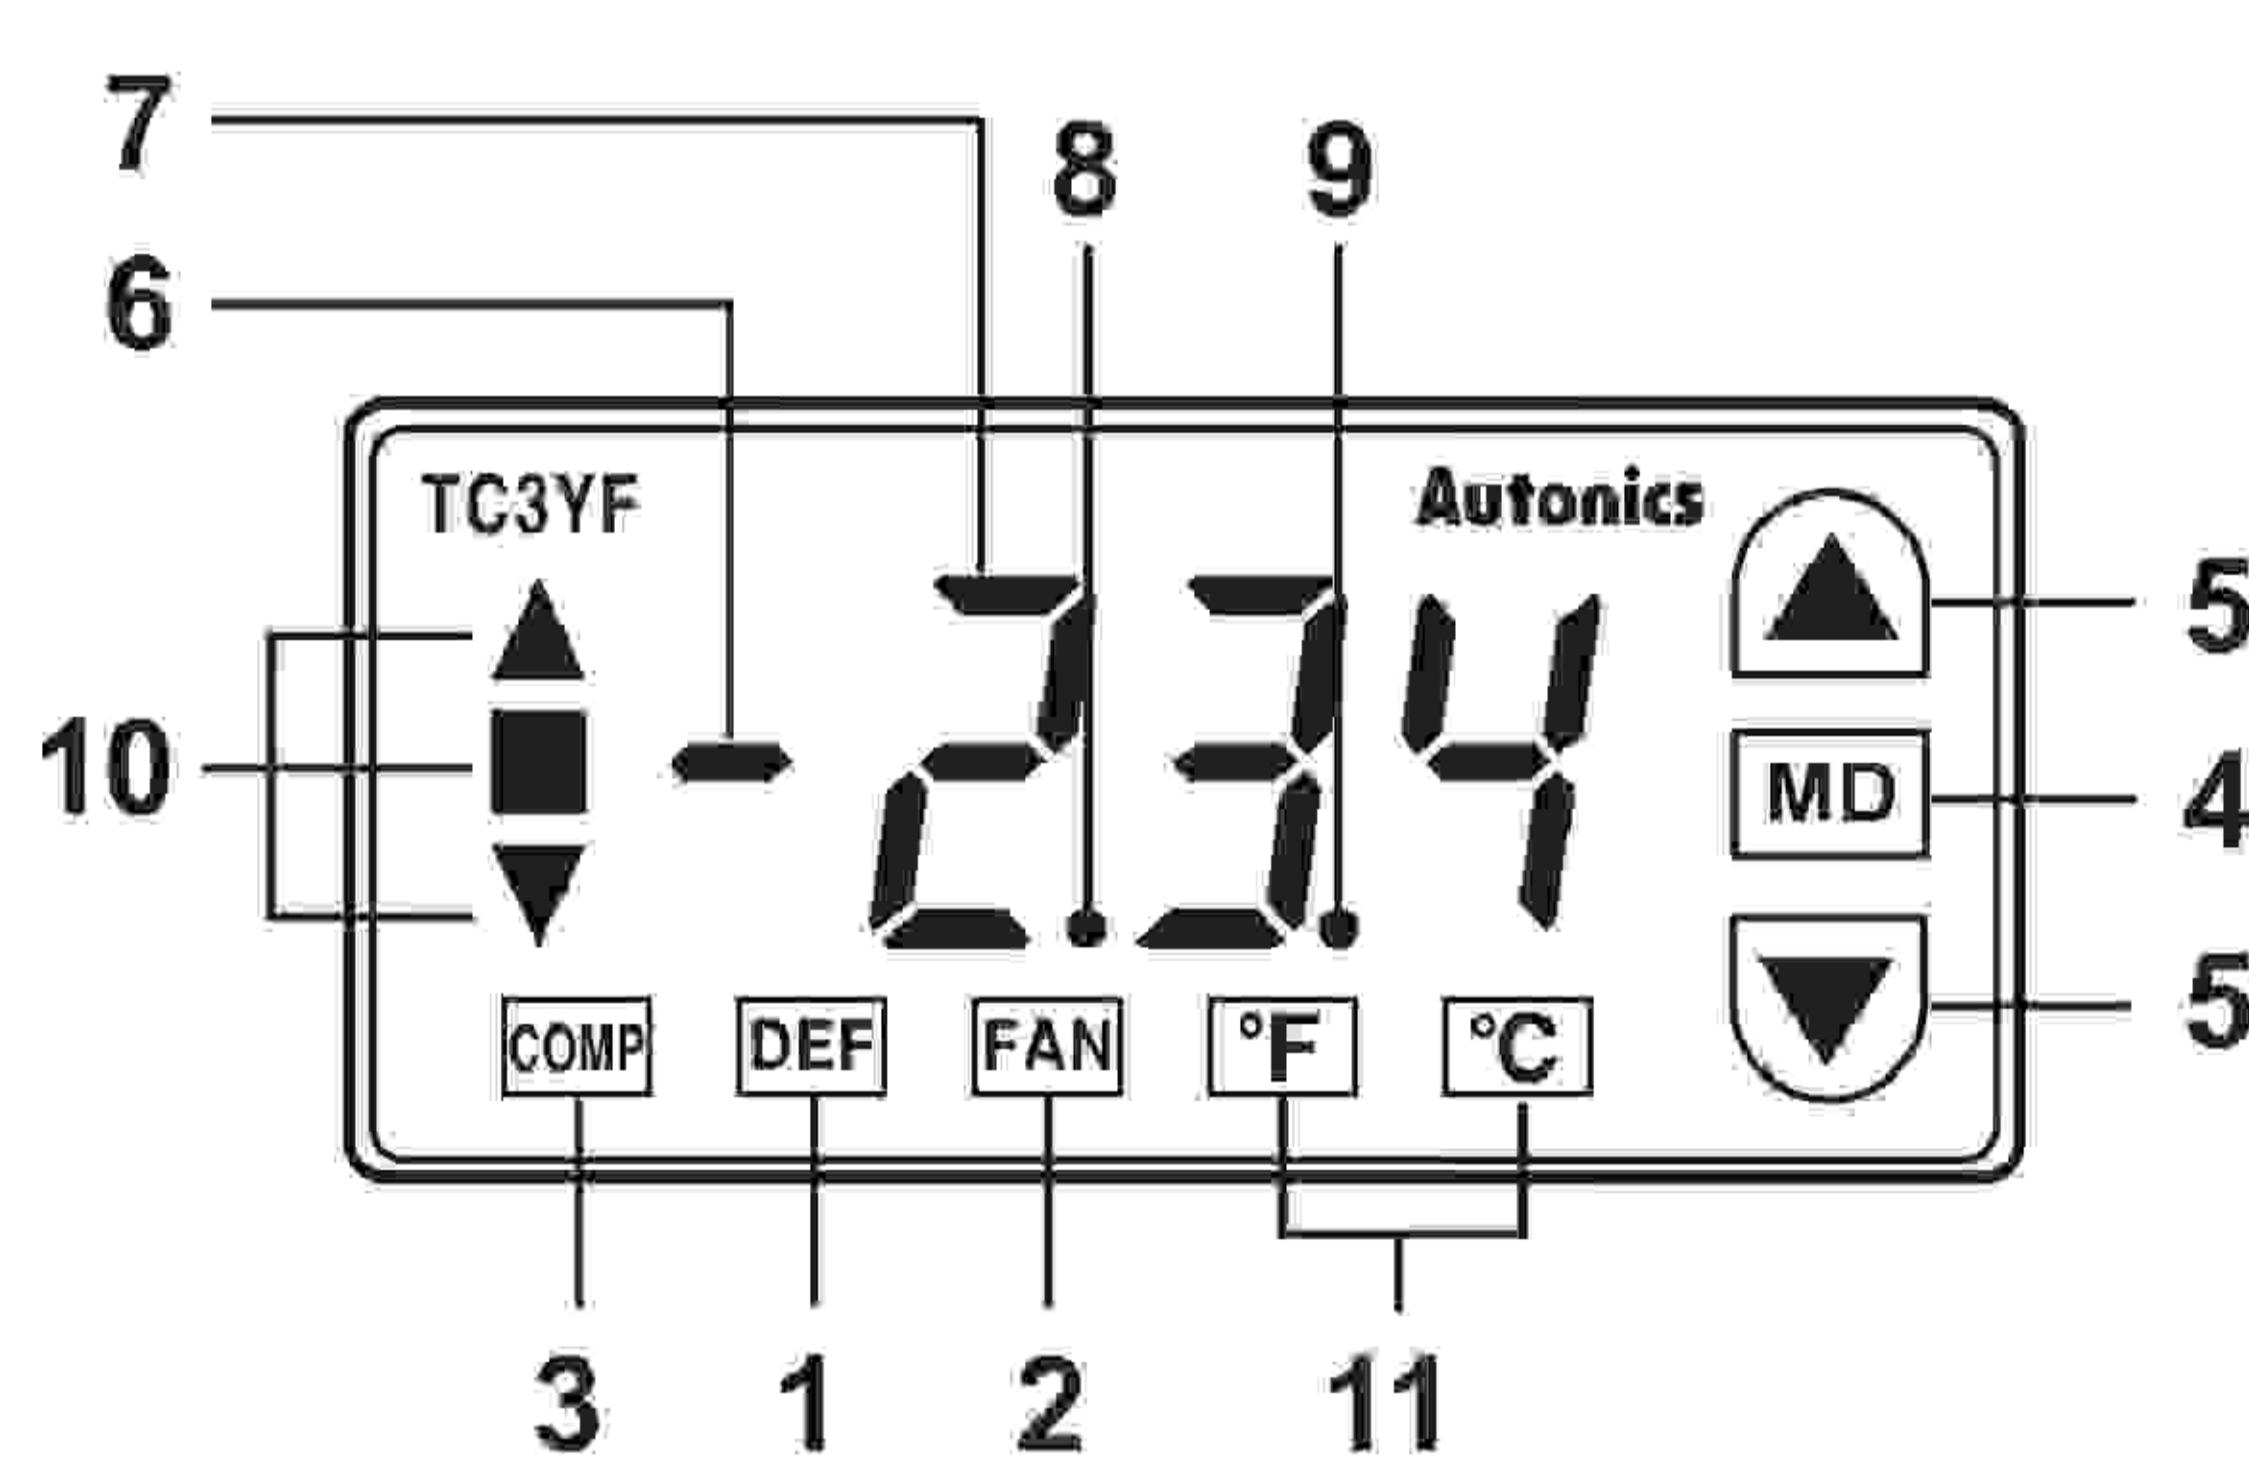

DEF - ۱ (لامپ خروجی ذوب): در صورت فعلی بودن خروجی ذوب روشن می شود.

FAN - ۲ (لامپ خروجی فن اوپراتور): در صورت فعلی بودن خروجی اوپراتور روشن می شود.

COMP - ۳ (لامپ خروجی کمپرسور): در صورت فعلی بودن خروجی کمپرسور روشن می شود.

MD: ۴ به منظور وارد کردن، تغییر دادن، جابجایی و ذخیره پارامترها به کار می رود.

MD: ۵ کلید بالا و پایین(کلید تنظیمات: بالا و پایین): برای تغییر پارامترها به کار می رود.

6 علامت منفی: علامت نمایش منها

7 نمایشگر مقدار پروسه: در مد اجرا دمای فعلی(PV) را نمایش می دهد.

8 هنگام تنظیم پارامتر، پارامتر و مقادیر تنظیم شده را نمایش می دهد.

9 نقطه(نقطه اعشار): در صورتی که واحد دما سانتی گراد باشد، نقطه اعشار را نمایش می دهد.

10 نقطه(نقطه اعشار): در صورتی که واحد دما سانتی گراد باشد، نقطه اعشار را نشان می دهد.

11 نمایشگر انحراف: SV استاندارد، PV دمای فعلی، (بالا و پایین: قرمز، مریخ: سبز)


1 واحد دما(سانتی گراد، فارنهایت): قابلیت انتخاب بین سانتی گراد و فارنهایت

\* هنگامی که تاخیر زمانی اعمال شد، لامپ خروجی ذوب، فن اوپراتور و کمپرسور به صورت همزمان پس از اینکه لامپ هر یک ثانیه چشمک زد، فعال می شوند.

## نوع و رنج ورودی:

سنسور ورودی	رنج دما(سانتی گراد)	رنج دما(فارنهایت)
RTD DPt100	-99.9 to 99.9	-148 to 212
ترمیستور	-40.0 to 99.9	-40 to 212

## تنظیم دمای تنظیمی(SV):

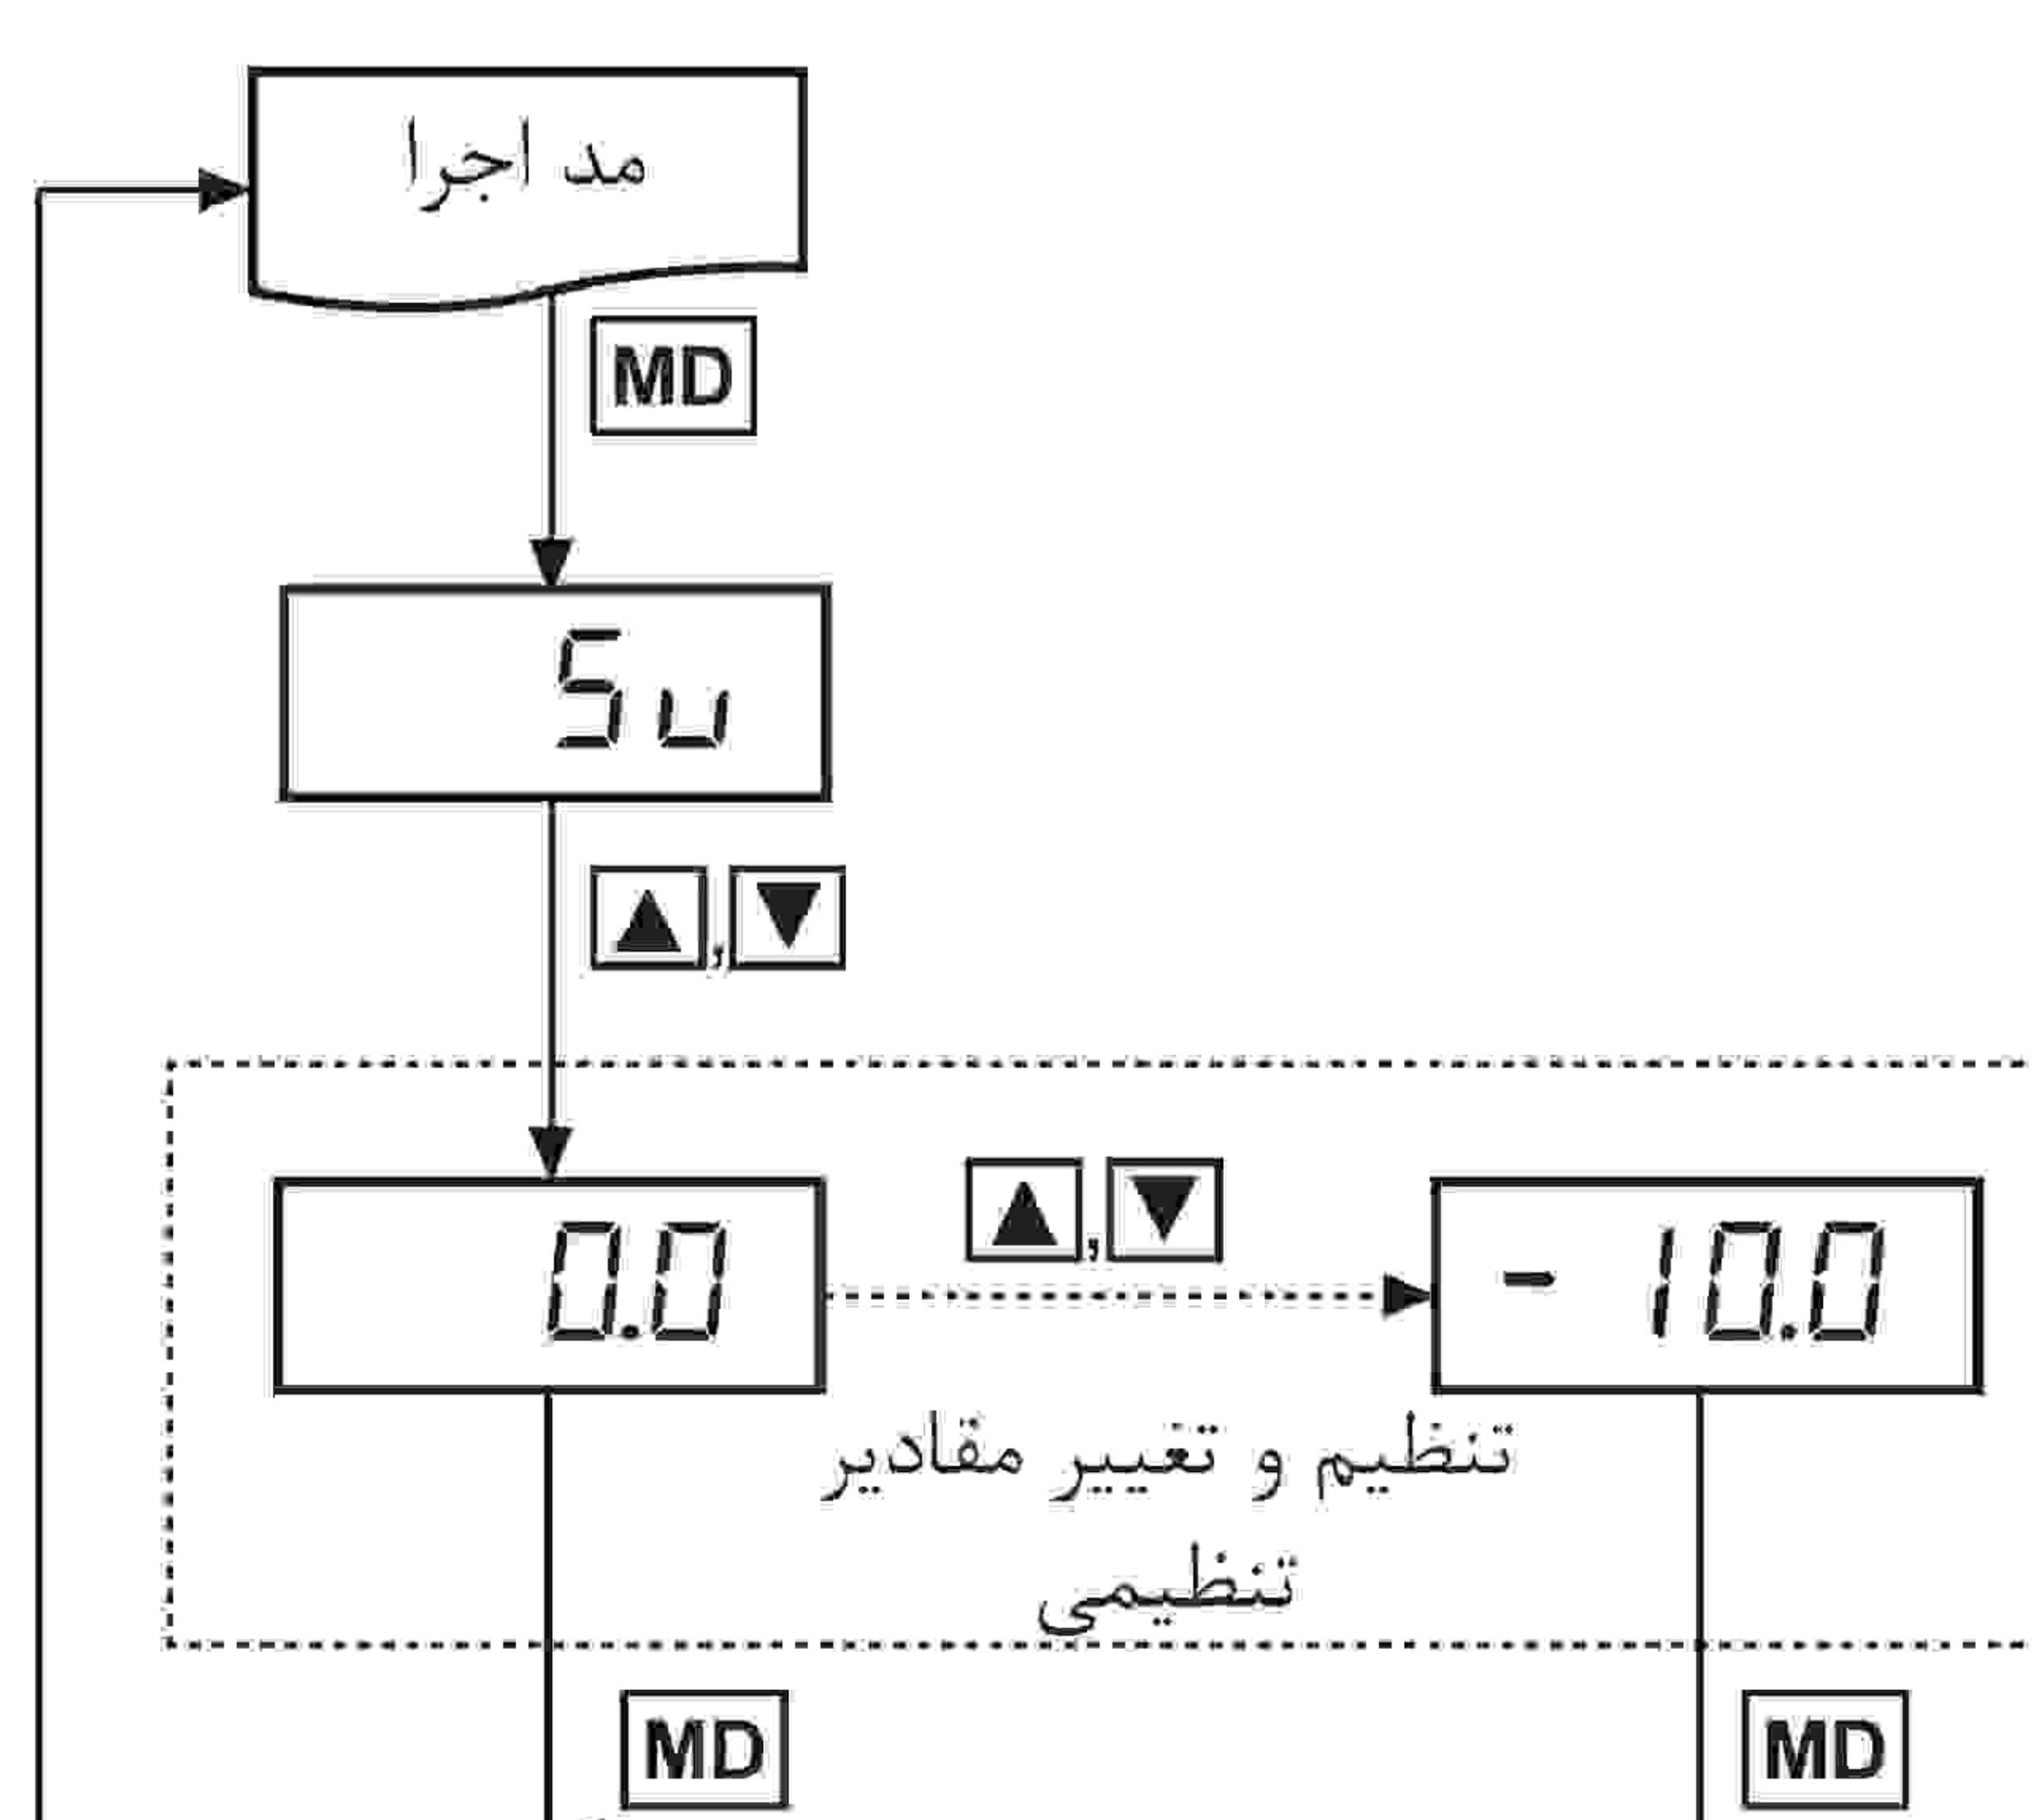

\* اگر تا ۶۰ ثانیه هیچ کلیدی لمس نشود، به مد اجرا باز می گردد.

\* هنگام فشار دادن کلید MD به منظور نمایش مقدار تنظیمی، به مد اجرا باز می گردد.

\* هنگامی که کلید جهت دار(بالا یا پایین) در ۰۰۰ است، مقادیر منفی قابل تنظیم هستند.

\* کلید جهت دار(بالا یا پایین) را به منظور تنظیم(تغییر) مقادیر به صورت پیوسته و با سرعت افزایش(کاهش) بالا به کار ببرید.


\* دمای فعلی را نمایش می دهد. هنگام فشردن کلید MD عبارت **SV** را نمایش می دهد.

\* مقدار تنظیم شده هر ۰.۵ ثانیه چشمک می زند و همچنان امکان تغییر مقدار با کلیدهای جهت دار(بالا یا پایین) وجود دارد.

\* در صورت فشردن کلید MD مقادیر تنظیم شده ذخیره می شوند و به مد اجرا باز می گردد.


# نوع انجام دهی

## گروه پارامتر ۱:

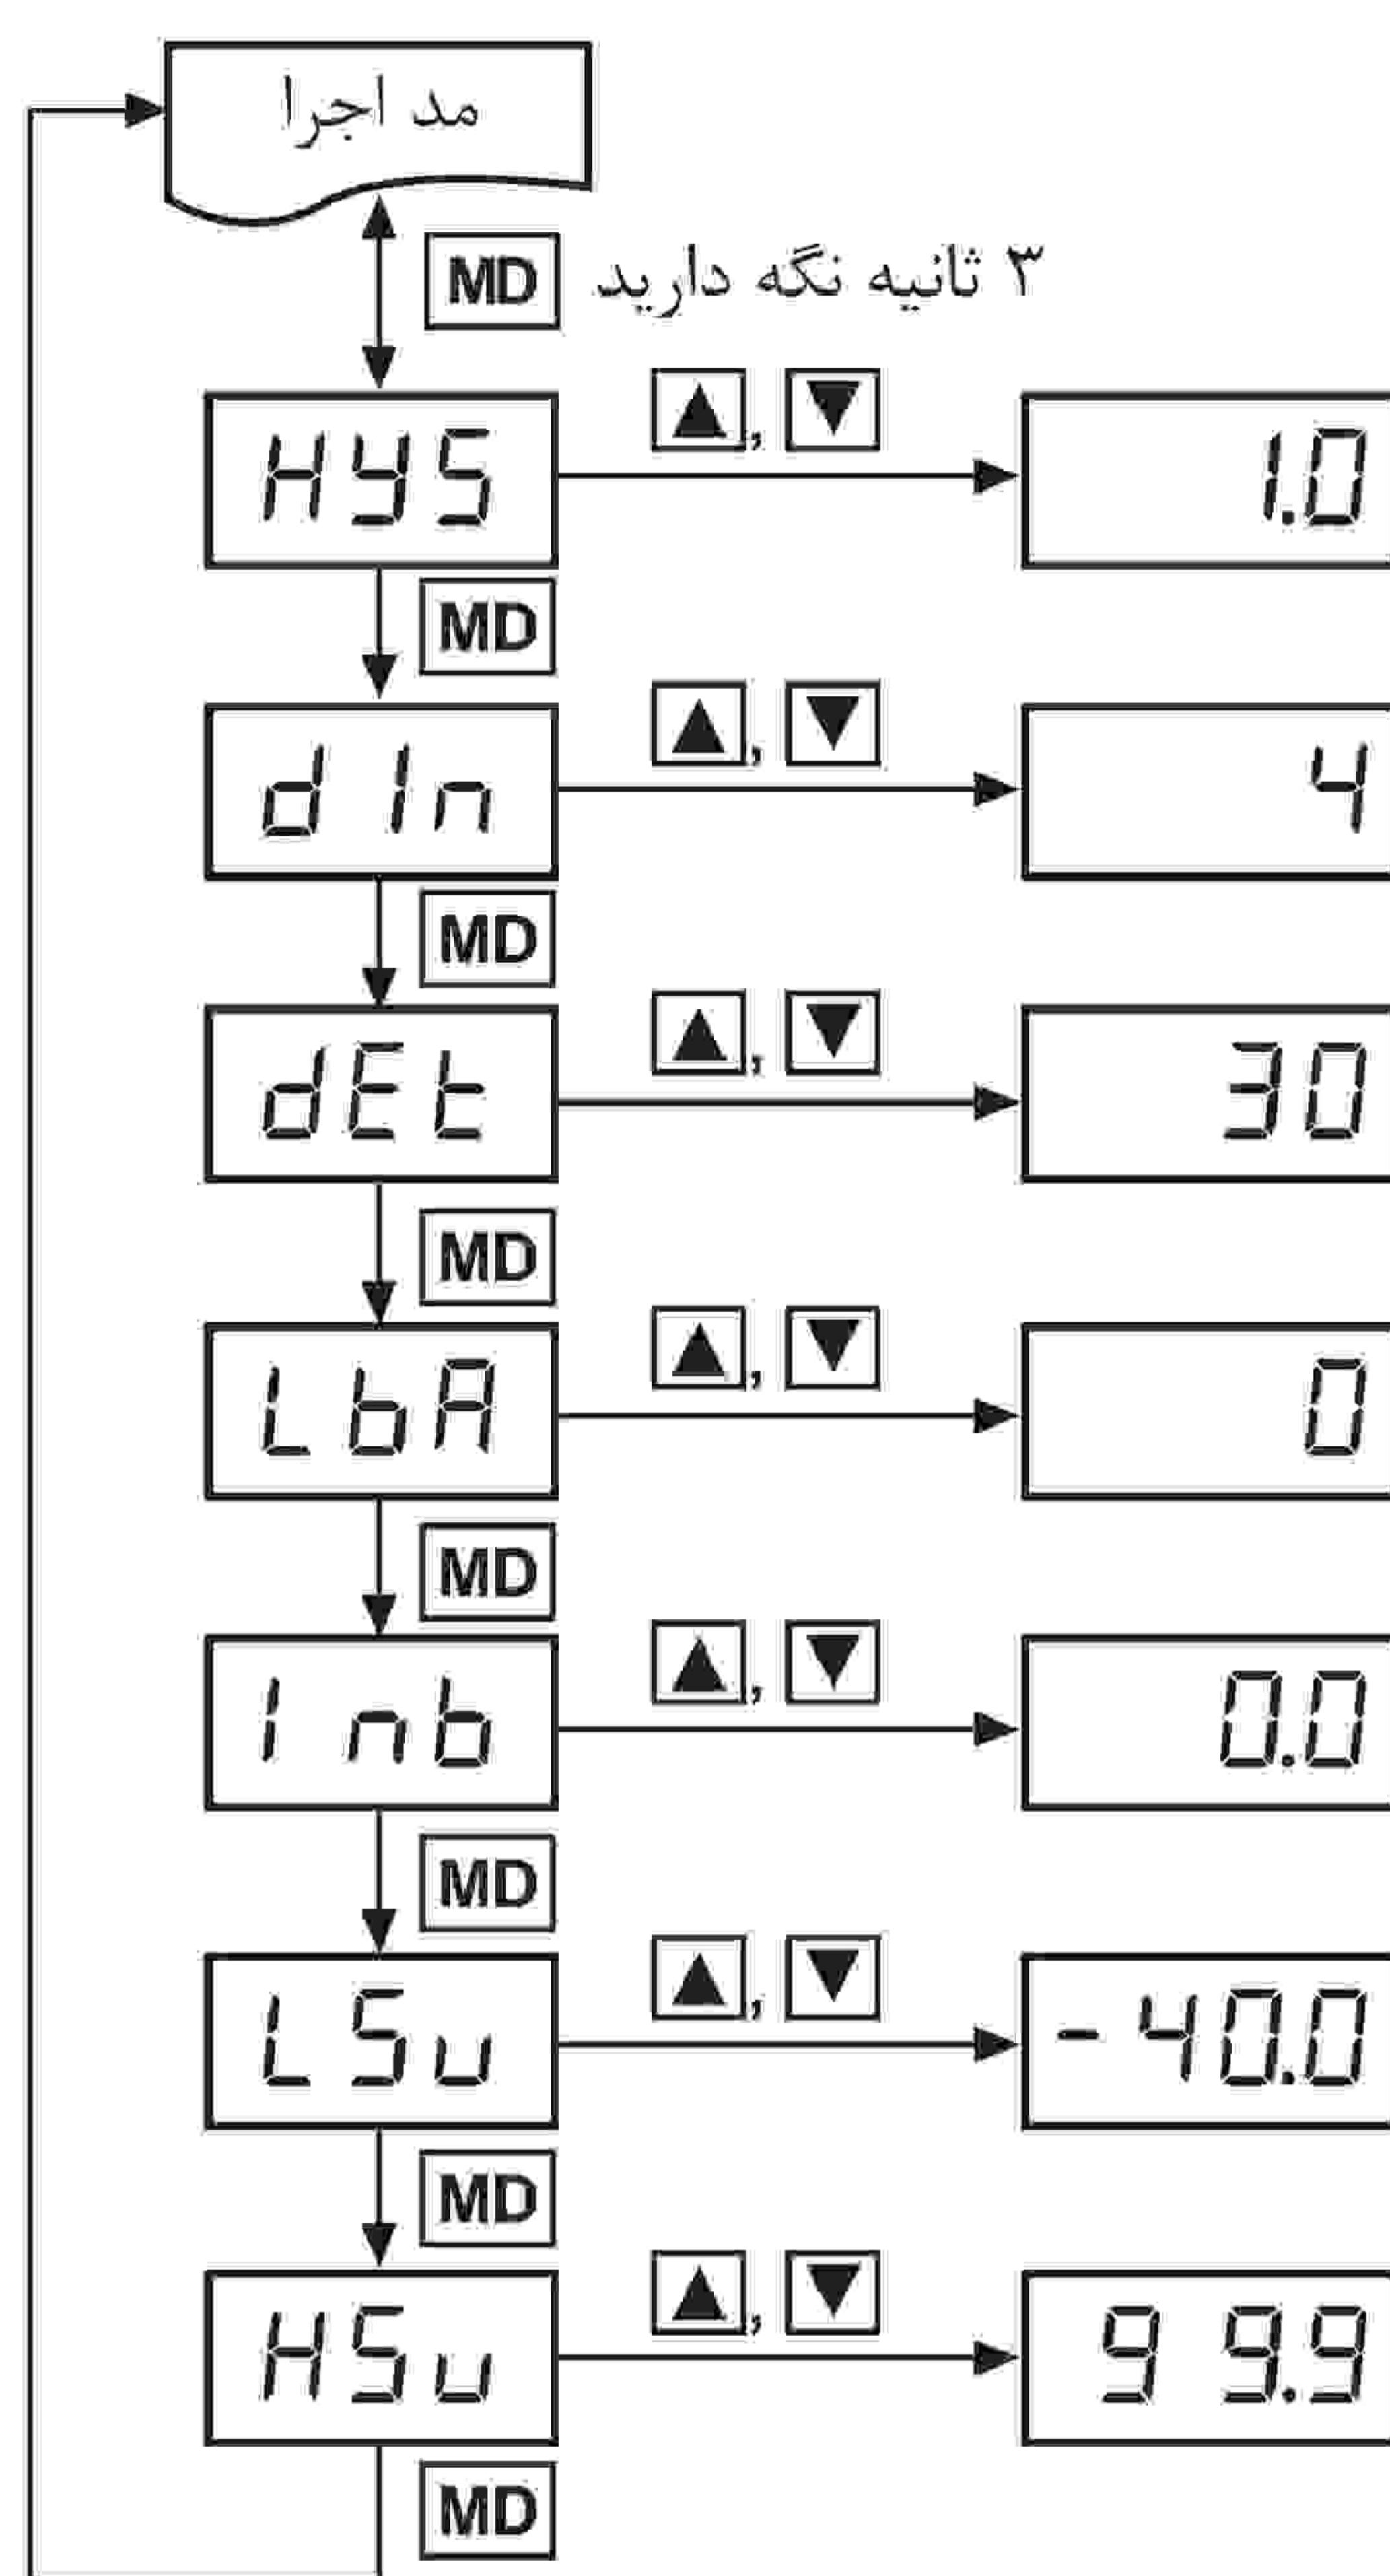

- \* در مدت ۳ ثانیه فشار دهید، وارد گروه پارامتر ۱ می شود.
- \* هنگام ورودی به گروه پارامتر ۱، پارامتر HtS نمایش داده می شود.
- \* پس از چک کردن یا تغییر مقادیر تنظیمی در هر پارامتر، به منظور ذخیره مقادیر و رفتن به پارامتر بعدی کلید MD را فشار دهید.
- \* در حین کارکرد کلید MD را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا به مد اجرا بازگردد.
- هیسترزیس خروجی کمپرسور را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰.۵ تا ۵ درجه سانتی گراد
- وقفه ذوب را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ تا ۲۴ ساعت
- \* اگر وقفه ذوب با مقدار صفر تنظیم شود، به صورت دستی کار نخواهد کرد.
- زمان عملکرد ذوب را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ تا ۵۹ دقیقه
- \* اگر وقفه ذوب با مقدار صفر تنظیم شود، کار نخواهد کرد.
- زمان مانیتورینگ آلام قطعی حلقه را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ تا ۹۹۹ ثانیه
- \* اگر زمان مانیتورینگ با مقدار صفر تنظیم شود، فانکشن آلام قطعی حلقه کار نخواهد کرد.
- یک خطای به وجود آمده در ورودی را اصلاح کنید.
- رنج تنظیم: ۰-۱۰ تا ۱۰ درجه سانتی گراد
- مقدار حد پایین را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: داخل رنج نامی دمای سنسور ورودی
- مقدار حد بالا را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: داخل رنج نامی دمای سنسور ورودی

## گروه پارامتر ۲:

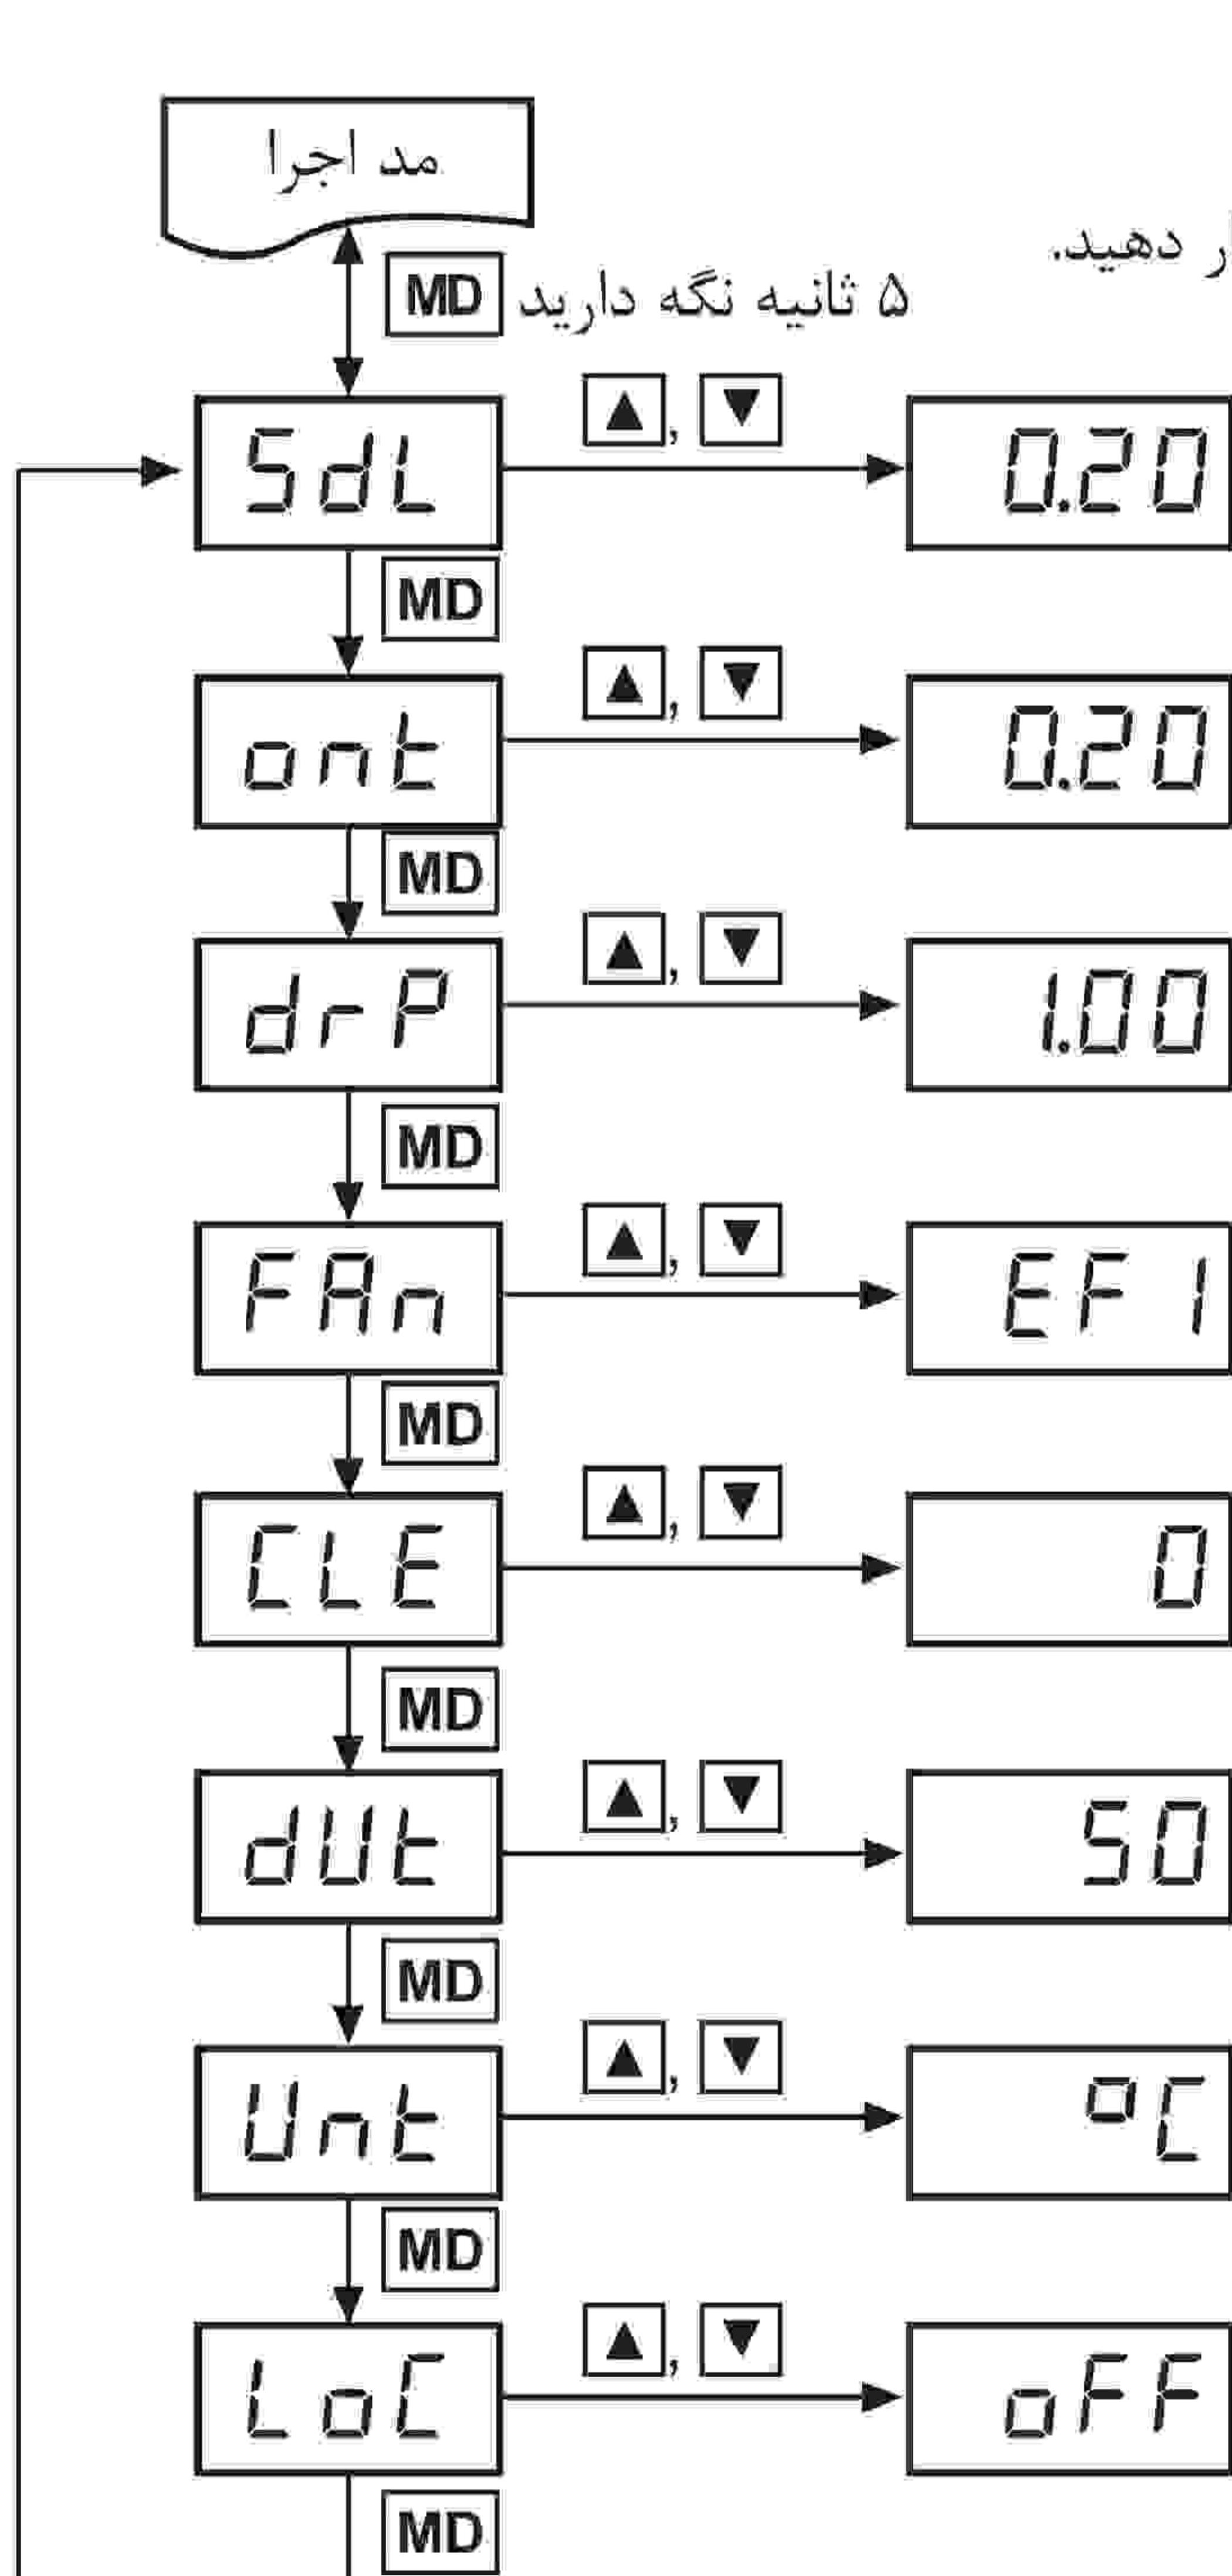

- \* در مدت ۵ ثانیه فشار دهید، وارد گروه پارامتر ۲ می شود.
- \* هنگام ورودی به گروه پارامتر ۲، پارامتر SdL نمایش داده می شود.
- \* پس از چک کردن یا تغییر مقادیر تنظیمی در هر پارامتر، به منظور ذخیره مقادیر و رفتن به پارامتر بعدی کلید MD را فشار دهید.
- \* در حین کارکرد کلید MD را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا به مد اجرا بازگردد.
- زمان تاخیر در شروع به کار و راه اندازی مجدد کمپرسور را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ دقیقه و ۰ تا ۹۹۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه
- حداقل زمان روشن بودن را به منظور قطع و وصل شدن پیاپی کمپرسور تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ دقیقه و ۰ تا ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه
- زمان تاخیر برای خاتمه ذوب و فن اوپراتور را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ دقیقه و ۰ تا ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه
- مد کاربری فن اوپراتور را تنظیم کنید.
- وقفه در کارکرد کمپرسور در زمان خطا را تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ تا ۲۰ دقیقه
- نسبت کارکرد کمپرسور(٪) را در وقفه ناشی از خطا تنظیم کنید.
- رنج تنظیم: ۰ تا ۱۰۰ درصد
- واحد دما را تنظیم کنید.
- مد قفل را تنظیم کنید.

OFF	بدون قفل
L.C.2	قفل گروه پارامتر ۱ و ۲
L.C.1	قفل گروه پارامتر ۲
L.C.3	قفل گروه پارامتر ۱ و ۲، تنظیمات دمای SV

## پیش فرض کارخانه:

پارامتر	پیش فرض کارخانه	پارامتر	پیش فرض کارخانه
H55	1.0	lnd	0
dIn	4	L5U	-40.0
dEE	30	H5U	99.9
LbA	0	اگر سنسور دما NTC بود واحد سانتی گراد است	

پارامتر	پیش فرض کارخانه	پارامتر	پیش فرض کارخانه
SdL	0.20	CLE	0
onT	0.20	dUT	50
drP	1.00	UnT	0°C
FRn	EF 1	LoE	OFF

(A)	Sensors (Nori)
(B)	Fibre Optic Sensors (Nori)
(C)	Sensors (Mebat) / (D) Maviger (Mebat)
(E)	Sensors (Fasbar)
(F)	Encoders (Jorxeshi)
(G)	Contactors (Swacket Ha)
(H)	Dampers (Kontrol Dama)
(I)	/SSR (Kontrol Kandeh Ha) / Tavan
(J)	Shamsardadeha (J)
(K)	Timers (Taimer Ha)
(L)	Positioners (Endazeh Giryari)
(M)	Positioners (Endazeh Giryari) / (N) Display
(O)	Sensors (Hesgar)
(P)	Frequency (Sowijehing)
(Q)	Drivers (Drajor Kontrol)
(R)	Positioners (Endazeh / Grafik)
(S)	Networks (Shabake Fild)
(T)	Software (Norm Afzar)

## □ فانکشن و عملکرد:

## ◎ هیسترزیس [HYS]

- \* کنترل ON/OFF و خروجی کنترلی کمپرسور را فعال می کند.
- \* کمپرسور ممکن است به دلیل سیکل قطع و وصل مکرر ناشی از مقادیر تنظیمی، آسیب جدی بینند. لذا این می تواند باعث به وجود آمدن هیسترزیس بین فعال و غیر فعال شدن کمپرسور شود.
- (مثال) اگر کنترلر TC3YF با دمای تنظیمی (SV) منفی ۲۰ درجه سانتی گراد تنظیم شود و هیسترزیس [HYS] با مقدار ۱ تنظیم شود، خروجی کمپرسور در زمان رسیدن دما به -۱۹ روشن و در زمان رسیدن به -۲۱ خاموش می شود.
- \* در کنترل ON/OFF اگر دما کمتر از SV شود خروجی خاموش و اگر بیشتر از آن شود خروجی روشن می شود و قابلیت کنترل موقعیت دوگانه را نیز دارد.
- \* رنج تنظیم هیسترزیس از ۰.۵ تا ۵ ثانیه می باشد.(۰ تا ۵۰ درجه فارنهایت)

## ◎ اصلاح ورودی [Inb]

خطای ایجاد شده روی سنسور ورودی توسط عامل خارجی را اصلاح می کند.(رنج تنظیم: -۱۰ تا ۱۰ درجه سانتی گراد/-۱۸ تا ۱۸ درجه فارنهایت) (مثال) وقتی دمای اتاق -۱۸ درجه سانتی گراد باشد، کنترلر دما -۲۰ را نمایش می دهد. به دلیل تنظیم پارامتر اصلاح ورودی [Inb] با مقدار ۲، -۱۸ درجه را اصلاح می کند

## ◎ ذوب کننده

زمانی که کمپرسور برای یک مدت طولانی کار می کند، بازدهی به دلیل یخ زدگی اوپرатор و فریزر داخلی کاهش می یابد. ذوب کننده با هدف از بین بردن یخ زدگی اطراف اوپرатор ایجاد شده است.

## \* ذوب کننده گرماده(ذوب کننده خودکار)

یک هیتر کنار اوپرатор نصب می شود و با وقفه ذوب [dIn] و زمان ذوب [dEt] کنترلر دما کار می کند. یخ زدگی را برطرف می کند.

## \* ذوب دستی

فانکشن ذوب دستی در هر زمان با فشار دادن کلید جهت دار(بالا) به مدت ۳ ثانیه شروع به کار و برطرف کردن یخ زدگی می کند. این فانکشن چرخه ذوب را نادیده گرفته و عملیات ذوب را به مدت زمان تنظیم شده انجام می دهد. مقدار تنظیم شده سیکل ذوب پاک نخواهد شد.

\* کلید جهت دار(بالا) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا فانکشن ذوب را در طول زمان ذوب تنظیم شده اجرا کند.

\* کلید جهت دار(پایین) را به مدت ۳ ثانیه نگه دارد تا از حالت ذوب دستی به ذوب اتوماتیک تغییر حالت دهد.(موقع خاموش شدن خروجی ذوب، چرخه ذوب دوباره شروع می شود).


\* در صورتی که وقفه ذوب با مقدار ۰۰ تنظیم شود، فقط به صورت ذوب دستی کار خواهد کرد.

\* در صورت استفاده به صورت ذوب دستی، خروجی کمپرسور و فن اوپرатор در زمان روشن بودن خروجی ذوب، خاموش خواهند بود.

\* رنج تنظیم وقفه ذوب [dIn] بین ۰ تا ۲۴ ساعت و زمان ذوب [dEt] بین ۰ تا ۵۹ دقیقه است.

## ◎ عملیات سرمایش(کمپرسور)

کنترل دما: نگه داشتن دما در دمای تنظیمی به وسیله تکرار عمل ON/OFF داخل رنج هیسترزیس.

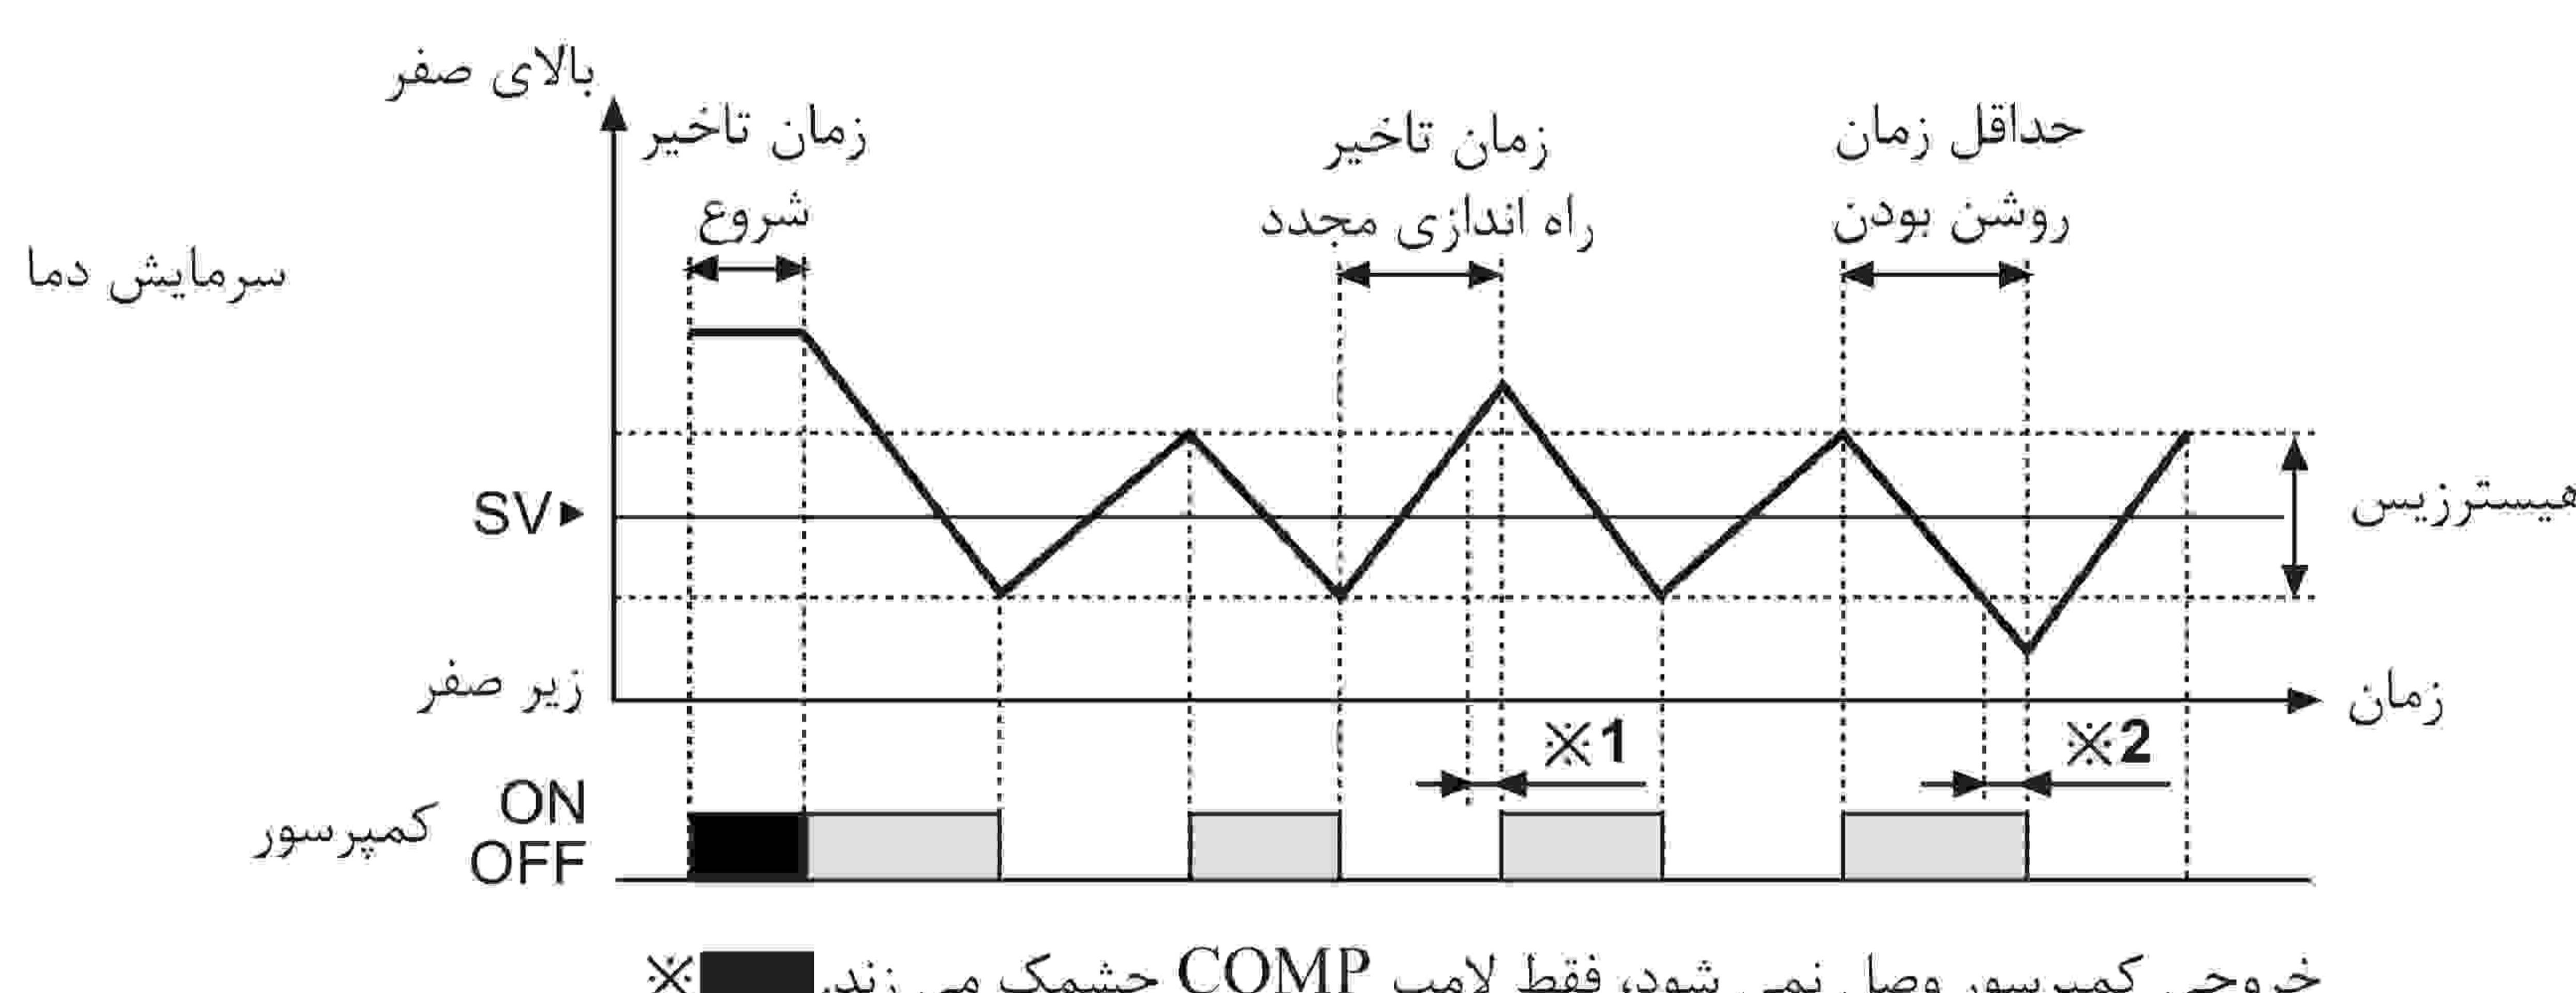

※ خروجی کمپرسور وصل نمی شود، فقط لامپ COMP چشمک می زند.

## \* زمان تاخیر شروع و راه اندازی مجدد [SdL]:

۱- تاخیر شروع: در زمان اعمال دوباره توان به کمپرسور پس از قطعی توان، کمپرسور دچار اضافه بار خواهد شد. در این صورت فانکشن تاخیر شروع از محدود شدن سیکل عمر کمپرسور جلوگیری می کند. رنج تنظیم از ۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه تا ۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه می باشد.

\* در طول زمان تاخیر لامپ خروجی هر یک ثانیه چشمک می زند، پس از آن به صورت همزمان روشن خواهد شد.

۲- تاخیر راه اندازی مجدد: کمپرسور پس از خاموش شدن در زمان تاخیر راه اندازی مجدد، به منظور جلوگیری از قطع و وصل مکرر، راه اندازی نخواهد شد. رنج تنظیم: ۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه تا ۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه می باشد.

(\*) به دلیل زمان تاخیر شروع ، حتی اگر مقدار PV کمتر از SV شود، باز هم خروجی کمپرسور فعال نخواهد شد.

## \* حداقل زمان روشن بودن [ont]:

یک حداقل زمان روشن بودن کمپرسور به منظور جلوگیری از قطع و وصل مکرر تعیین کنید.(رنج تنظیم: ۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه تا ۵ دقیقه و ۰۰ ثانیه)

(\*) خروجی کمپرسور حتی در حالتی که مقدار PV کمتر از HYS شود روشن خواهد ماند. زمانی خاموش می شود که حداقل زمان روشن بودن طی شود.

# نوع انجاماد/ذوب

## ◎ عملیات ذوب(ذوب گرمایشی)



(A) سنسورهای نوری
(B) فیبر نوری
(C) سنسورهای محیط/درپ
(D) سنسورهای مجاورتی
(E) سنسورهای فشار
(F) انکودرهای چرخشی
(G) کانکتورها / سوکت ها
(H) کنترلرهای دما
(I) /SSR کنترل کننده های توان
(J) شمارنده ها
(K) تایмер ها
(L) پنل های اندازه گیری
(M) اندازه گیرهای دور اسرعت/پالس
(N) نمایشگرها
(O) کنترل کننده حسگر
(P) منابع تغذیه سوییچینگ
(Q) موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R) پنل های منطقی/ گرافیکی
(S) تجهیزات شبکه فیلد
(T) نرم افزار

### \* وقفه ذوب [dIn]

با وقفه های مرتبط شروع به عملیت ذوب می کند. رنج تنظیم بین ۰ تا ۲۴ ساعت می باشد. در صورتی که پaramتر وقفه ذوب با مقدار ۰ تنظیم شود، فقط به صورت ذوب دستی عمل خواهد کرد.

### \* زمان ذوب [dEt]

ذوب کننده(هیتر) در طول زمان ذوب روشن است. رنج تنظیم از ۰ دقیقه تا ۵۹ دقیقه است.

### \* زمان تاخیر خاتمه ذوب/عملکرد فن اواپراتور[Dripping Time: drp]

۱- زمان تاخیر خاتمه ذوب: زمانی برای تخلیه قطرات باقیمانده است. پس از اینکه زمان تاخیر سیری شد، کمپرسور شروع به کار خواهد کرد. (رجح تنظیم: ۰ دقیقه و ۰ ثانیه تا ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه)

۲- زمان تاخیر عملکرد فن اواپراتور: به منظور بهبود سیستم خنک کننده، عملکرد فن اواپراتور به تاخیر می افتد تا زمانی که صفحه اواپراتور پس از کار کرد کمپرسور بخ بزند. (رجح تنظیم: ۰ دقیقه و ۰ ثانیه تا ۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه)

\* زمان تاخیر خاتمه ذوب و عملکرد اواپراتور با تنظیم یک زمان اعمال می شوند.[drp]

\* وقتی زمان تاخیر خاتمه ذوب پایان یافت، عمل ذوب متوقف می شود و وقفه ذوب تکرار می شود.

\* در طول مدت زمان تاخیر لامپ خروجی هر یک ثانیه چشمک می زند و پس از آن به طور همزمان لامپ خروجی فعال می شود.

## ◎ مد کاربری اواپراتور [FAn]

\* مد کاربری ۱ [EF1]: عملکرد آن مشابه خنک کننده می باشد.

\* مد کاربری ۲ [EF2]: پس از طی شدن زمان تاخیر عملکرد فن اواپراتور شروع به کار می کند. در طول مدت عملیات ذوب، قطع می باشد.

\* مد کاربری ۳ [EF3]: هنگام اعمال توان شروع به کار می کند و فقط در طول مدت وقفه ذوب فعال می شود.

(هیچ تاثیری روی عملکرد فریزر ندارد.)

\* مد کاربری ۴ [EF4]: فن اواپراتور فقط در زمانی عمل می کند که ترم عملکرد فریزر یا ذوب فعال باشد، و در زمانی که کمپرسور و ذوب کننده متوقف باشند غیرفعال خواهد بود.

\* مد کاربری ۵ [EF5]: هنگام اعمال توان شروع به کار می کند و تا زمانی که اعمال توان مختل شود ادامه می یابد.

## ◎ خطأ

هنگام بروز خطأ عبارت Err هر ۰.۵ ثانیه چشمک می زند.

Err / opn	سنسور ورودی قطع شده است
Err / LbA	سنسور ورودی نرمال است یا دمای انجامد به منظور زمان نظارت قطعی [LbA] حلقه به ۱ درجه سانتی گراد تغییر داده نشده است.
Err / LLL	دمای فعلی پروسه (PV) کمتر از رنج نمایشگر است.
Err / HHH	دمای فعلی پروسه (PV) بیشتر از رنج نمایشگر است.

\* نمایش خطاهای open,LLL,HHH پس از برطرف کردن فاکتورهای نامعمول، پاک خواهد شد.(اتصال سنسور/ بازگشت به داخل رنج نمایشگر)


## ④ سیکل عملکرد [CLE]/[نسبت فعالیت کمپرسور هنگام بروز خطا] [dut]

هنگام بروز خطا، عملیات ON/OFF شدن کمپرسور بر اساس مقادیر تنظیمی پارامترهای سیکل عملکرد [CLE] و نسبت فعالیت [dut] از گروه دوم تنظیمات، به منظور محافظت از درون کمپرسور تکرار می شود. این تکرار تا رفع خطا ادامه پیدا می کند.

\* رنج تنظیم سیکل عملکرد: ۰ تا ۲۰ دقیقه، رنج تنظیم نسبت فعالیت: ۰ تا ۱۰۰٪

\* زمانی که سیکل عملکرد کمپرسور مقدار ۰ می گیرد، در وضعیت خطا در حالت غیر فعال باقی می ماند. نسبت فعالیت [dut] در خطا نمایش داده نمی شود.

\* نسبت فعالیت کمپرسور در حالت روشن، ۱۰۰ می باشد و این وضعیت را در حالت بروز خطا هم حفظ می کند.

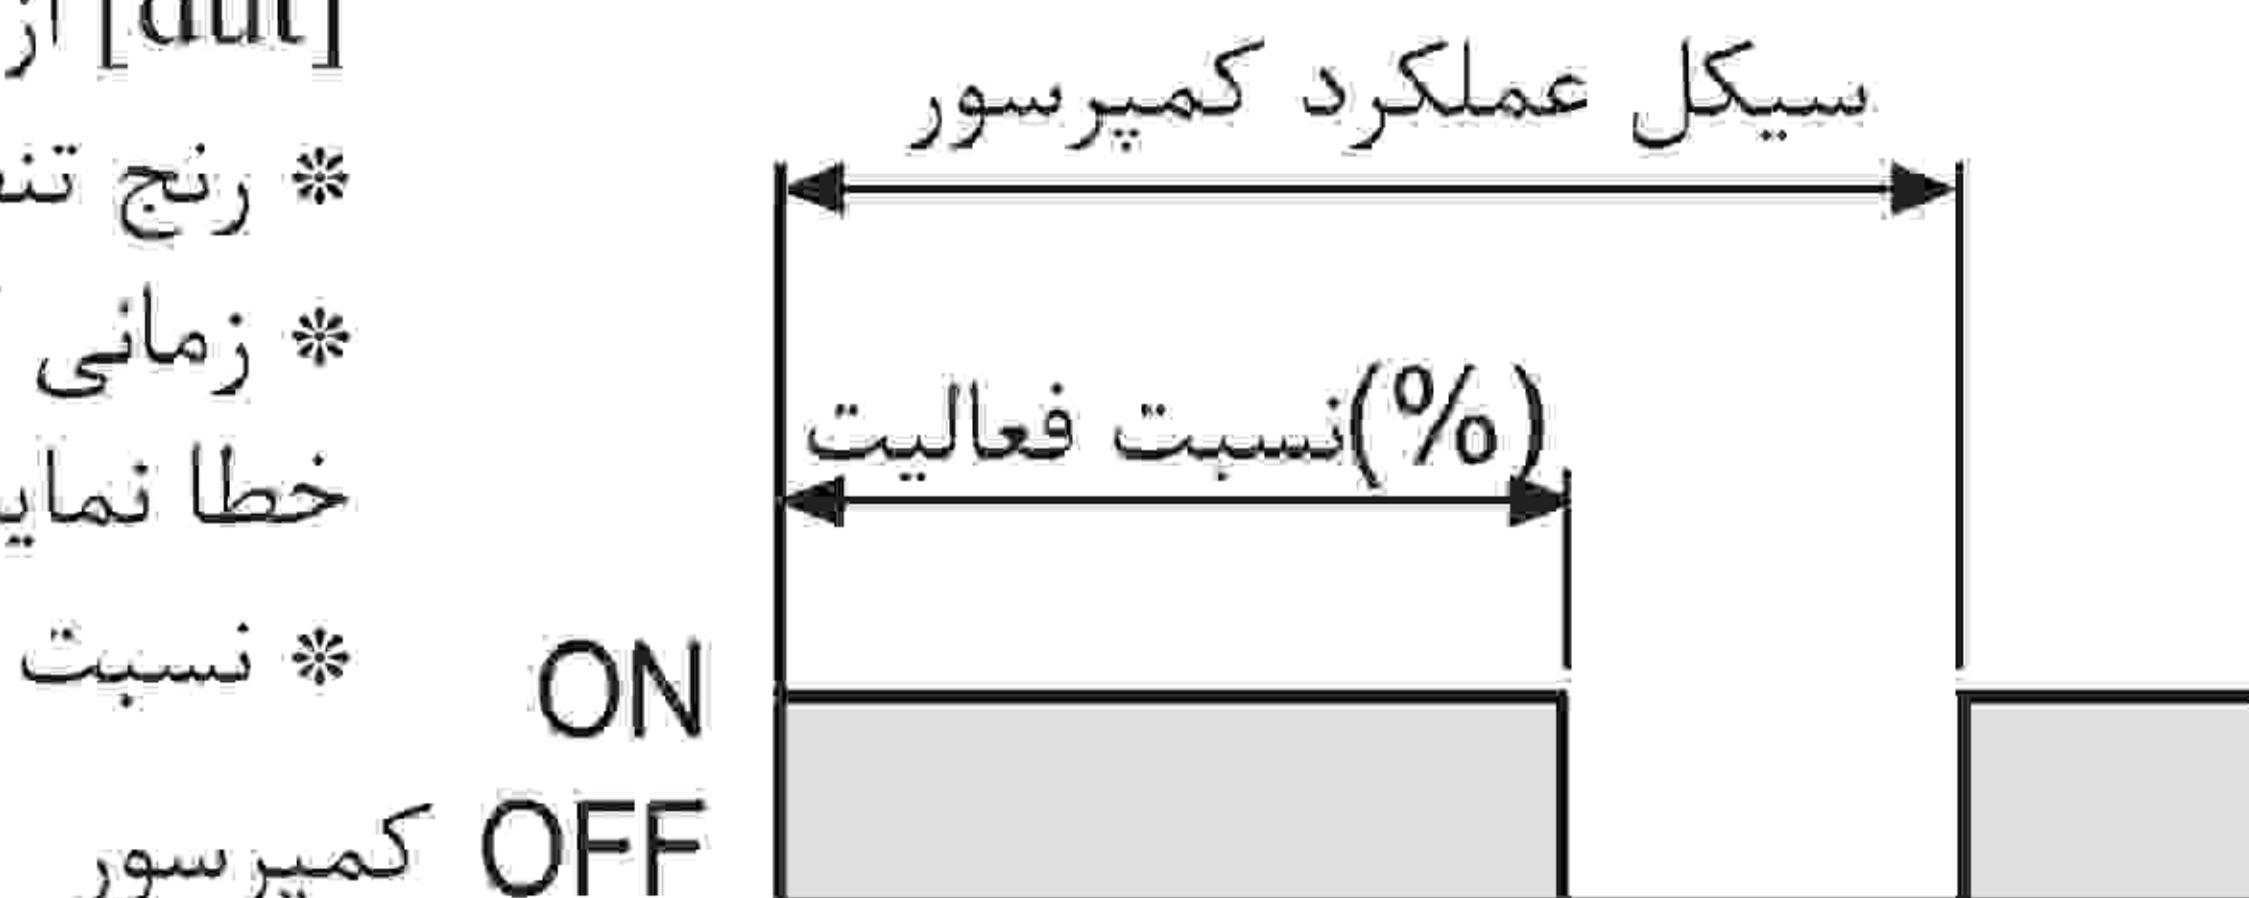

## ⑤ آلام قطعی حلقه (LBA)

در صورتی که دمای سرمایش، در پارامتر آلام قطعی حلقه [LBA] در هنگام تنظیم زمان مانیتورینگ بیش از ۱ درجه سانتی گراد تغییر نکند، این به عملکرد غیر عادی محسوب می شود. نمایشگر عبارات Err و LbA را هر ۰.۵ ثانیه نمایش می دهد و خروجی کمپرسور بر اساس تنظیمات پارامترهای نسبت فعالیت [dut] و سیکل کار کرد [CLE] در وضعیت خطا، تکرار می شود. کمپرسور را چک کرده و کلیدهای جهت دار(بالا+پایین) را به صورت همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا پیغام خطا پاک شود. حال به صورت عادی راه اندازی خواهد شد. اگر مقدار تنظیمی پارامتر LBA با مقدار ۰ تنظیم شود، فانکشن LBA کار نخواهد کرد.(رنج تنظیم ۰ تا ۹۹۹ ثانیه)

### استفاده صحیح:

\* توجه داشته باشید که از مقدار نامی رله هنگام استفاده از کنتاکت رله تجاوز نکنید زیرا ممکن است باعث بروز آتش یا خرابی دستگاه شود.

\* هنگام کنترل رله توان بالا یا مگنت، حتما در قسمت سیم پیچ یک دستگاه جذب موج نصب کنید. نیرومحرکه مخالف می تواند به داخل دستگاه نفوذ کند و عملکرد رله را مختل کند.

\* لطفا به منظور قطع تغذیه توان، کلید قدرت یا مدارشکن نصب کنید.

\* کلید یا مدارشکن باید نزدیک کاربر نصب شوند.

\* این دستگاه به منظور کنترل دما طراحی شده است. از به کار بردن این دستگاه به عنوان ولت متر یا آمپر متر خودداری کنید.

\* در صورت استفاده از سنسور RTD از نوع ۳ سیم باید استفاده شود. اگر احتیاج به اضافه کردن طول خط بود، ۳ سیم باید با همان ضخامت باشند. اگر مقاومت ها متفاوت باشند ممکن است باعث تفاوت دما شوند.

\* هنگام اتصال سنسور RTD به کنترلر دما پلاریته را چک کرده و به صورت صحیح سنسور را متصل کنید.

\* در صورتی که خط قدرت و خط سیگنال ورودی نزدیک به هم بودند، فیلتر خط به منظور حفاظت در برابر نویز باید در خط قدرت نصب شود و خط سیگنال ورودی نیز باید شیلد شود.

(توجه) لطفا خط سیگنال ورودی را کوتاه در نظر بگیرید و از آن به دلیل کوچک بودن رنج اصلاح ورودی استفاده کنید.

\* دستگاه از دستگاه های فرکانس بالا دور باشد(ماشین جوشکاری باظرفیت بالا، ماشین خیاطی، کنترلر SCR ظرفیت بالا).

\* لطفا از سیم AWG28-12 برای ورودی توان و اتصال خروجی رله استفاده کنید و بلوك ترمیнал را با گشتاور ۰.۳ نیوتون متر محکم کنید.

\* این دستگاه می تواند در محیط های زیر به کار گرفته شود:

- فضای داخلی

- ارتفاع: زیر ۲۰۰۰ متر

- محیط با درجه آلودگی ۲

- دسته بندی نصب ۲